

TEST RESULTS

This instrument has been tested using a calibrated dead weight system.

Model: Serial No:

This instrument has been tested in:

Tested by:

| INPUT | READING |
|-------|---------|
| | |

36

2000 SERIES
MANOMETER



OPERATING
INSTRUCTIONS

A division of Sifam Instruments Limited
 Woodland Road, Torquay,
 Devon TQ2 7AY England
 Telephone: +44 (0)1803 407693
 Fax: +44 (0)1803 407699
 Email: info@digitron.co.uk
 Website: www.digitron.co.uk



XG.0744 rev.11

1

TEST RESULTS

This instrument has been tested using a calibrated dead weight system.

Model: Serial No:

This instrument has been tested in:

Tested by:

| INPUT | READING |
|-------|---------|
| | |

36

2000 SERIES
MANOMETER



OPERATING
INSTRUCTIONS

A division of Sifam Instruments Limited
 Woodland Road, Torquay,
 Devon TQ2 7AY England
 Telephone: +44 (0)1803 407693
 Fax: +44 (0)1803 407699
 Email: info@digitron.co.uk
 Website: www.digitron.co.uk



XG.0744 rev.11

1



Some of the options described may not apply to this instrument. Please check the functions of the instrument you have purchased before proceeding.

| RANGE | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Models | Operating Range | Overrange |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | External Transducer | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolute | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| FEATURES | |
|---|--|
| Models | Features |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Backlight, Out of Range, Zeroing, Zeroing Absolute & Hold |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | As above plus: Smoothing, Units of Pressure, Rangelock & Max/Min |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | As above plus: Manuilog and Autolog |

Particular care should be taken not to over pressure the device as this may rupture the sensor membrane. This is not covered by the manufacturers warranty.

NOTE: The differential/gauge instruments will only measure positive pressures i.e. positive pressure applied to the positive port, or negative pressure applied to the negative port.

INSTRUMENT APPLICATION

The range of 2000P instruments are suitable for gauge, differential, or absolute measurements over a wide range of pressures. They are not suitable for use with corrosive substances or cyclic hydrocarbons, e.g. motor oil, transmission fluid and freon. To use the 2000P with these components, isolation must be provided in the form of a buffer, such as a mineral oil or dry air.

INSTRUMENT OPERATION

BATTERIES

Two AA or equivalent cells (not supplied). Follow instructions on reverse of instrument for fitting/replacement.

When  symbol appears on display, replace batteries.

IP65/IP67 RATING

The waterproof rating for this product will not be maintained unless the screws holding the battery compartment are firmly tightened when inserting or replacing batteries.

ON - OFF

Press **ON** key for on and **OFF** key for off. Automatic switch-off after 12 minutes, unless any key is activated or the instrument is in **Autolog** or **MAX/MIN** mode. If  key is held when unit is switched on, automatic switch-off function will be disabled until the unit is switched off.

2

35

| PSI | mHg | inHg | mH ₂ O | inH ₂ O | Pa | mbar | 2000P | 2001P | 2002P | 2003P | 2005P | 2006P | 2007P | 2008P |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0.00 - 0.36 psi | 0.00 - 18.75 mm | 0.00 - 0.73" | 0.00 - 253.3 mm | 0.00 - 19.99 mm | 0.00 - 2500 Pa | 0.00 - 25.00 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar |
| 0.00 - 1.88 psi | 0.00 - 97.5 mm | 0.00 - 3.83" | 0.00 - 1200 mm | 0.00 - 199.9 mm | 0.00 - 1300 Pa | 0.00 - 13.00 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar |
| 0.00 - 23.00 psi | 0.00 - 910.0 cm | 0.00 - 59.00" | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 20.43 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 19.99 psi | 0.00 - 5.25 m | 0.00 - 206.7" | 0.00 - 71.5 m | 0.00 - 19.99 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 23.00 psi | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 59.00" | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 20.43 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 19.99 psi | 0.00 - 5.25 m | 0.00 - 206.7" | 0.00 - 102.2 m | 0.00 - 19.99 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 7.25 psi | 0.00 - 37.5 cm | 0.00 - 14.75" | 0.00 - 19.99 cm | 0.00 - 5.11 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 50.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 14.50 psi | 0.00 - 75.0 cm | 0.00 - 29.5" | 0.00 - 19.99 cm | 0.00 - 10.22 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 50.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |



Some of the options described may not apply to this instrument. Please check the functions of the instrument you have purchased before proceeding.

| RANGE | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Models | Operating Range | Overrange |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | External Transducer | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolute | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| FEATURES | |
|---|--|
| Models | Features |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Backlight, Out of Range, Zeroing, Zeroing Absolute & Hold |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | As above plus: Smoothing, Units of Pressure, Rangelock & Max/Min |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | As above plus: Manuilog and Autolog |

Particular care should be taken not to over pressure the device as this may rupture the sensor membrane. This is not covered by the manufacturers warranty.

NOTE: The differential/gauge instruments will only measure positive pressures i.e. positive pressure applied to the positive port, or negative pressure applied to the negative port.

INSTRUMENT APPLICATION

The range of 2000P instruments are suitable for gauge, differential, or absolute measurements over a wide range of pressures. They are not suitable for use with corrosive substances or cyclic hydrocarbons, e.g. motor oil, transmission fluid and freon. To use the 2000P with these components, isolation must be provided in the form of a buffer, such as a mineral oil or dry air.

INSTRUMENT OPERATION

BATTERIES

Two AA or equivalent cells (not supplied). Follow instructions on reverse of instrument for fitting/replacement.

When  symbol appears on display, replace batteries.

IP65/IP67 RATING

The waterproof rating for this product will not be maintained unless the screws holding the battery compartment are firmly tightened when inserting or replacing batteries.

ON - OFF

Press **ON** key for on and **OFF** key for off. Automatic switch-off after 12 minutes, unless any key is activated or the instrument is in **Autolog** or **MAX/MIN** mode. If  key is held when unit is switched on, automatic switch-off function will be disabled until the unit is switched off.

2

35

| PSI | mHg | inHg | mH ₂ O | inH ₂ O | Pa | mbar | 2000P | 2001P | 2002P | 2003P | 2005P | 2006P | 2007P | 2008P |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0.00 - 0.36 psi | 0.00 - 18.75 mm | 0.00 - 0.73" | 0.00 - 253.3 mm | 0.00 - 19.99 mm | 0.00 - 2500 Pa | 0.00 - 25.00 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar |
| 0.00 - 1.88 psi | 0.00 - 97.5 mm | 0.00 - 3.83" | 0.00 - 1200 mm | 0.00 - 199.9 mm | 0.00 - 1300 Pa | 0.00 - 13.00 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 199.9 mbar |
| 0.00 - 23.00 psi | 0.00 - 910.0 cm | 0.00 - 59.00" | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 20.43 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 19.99 psi | 0.00 - 5.25 m | 0.00 - 206.7" | 0.00 - 71.5 m | 0.00 - 19.99 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 23.00 psi | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 59.00" | 0.00 - 150.0 cm | 0.00 - 20.43 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 19.99 psi | 0.00 - 5.25 m | 0.00 - 206.7" | 0.00 - 102.2 m | 0.00 - 19.99 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 130.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 7.25 psi | 0.00 - 37.5 cm | 0.00 - 14.75" | 0.00 - 19.99 cm | 0.00 - 5.11 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 50.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |
| 0.00 - 14.50 psi | 0.00 - 75.0 cm | 0.00 - 29.5" | 0.00 - 19.99 cm | 0.00 - 10.22 m | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 1.999 mbar | 0.00 - 199.9 mbar | 0.00 - 50.0 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa | 0.00 - 199.9 Pa |

2

35

SELEZIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE Modelli 2024P, 2084P

Accendendo il dispositivo e tenendo premuto il tasto  (2024P - tasto "0.0") sul display scorreranno le possibili opzioni della gamma di trasduttori da 10,0 a 50,0 bar (en 5 bar) o da 55,0 a 500,0 bar (en 5 bar) (rilasciare il tasto per selezionare). --- apparirà sul display. Per personalizzare, premere a tenere premuto nuovamente il tasto  (2024P - tasto "0.0") per selezionare l'intervallo di tensione di entrata richiesto, da 10 a 50 bar con un intervallo da 1 a 50 mV (in incrementi da 1 mV) o da 55 a 500 bar con un intervallo da 10 a 50 mV (in incrementi da 1 mV). Rilasciare il tasto per effettuare la selezione. Queste sono ora le impostazioni predefinite.

COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE ESTERNO Intervallo di pression selezionabile (in bar) con intervallo di sensibilità selezionabile (in mV).

Alimentazione erogata
+5 Volt (± 0,25 Volt equivalente a 5%)

Istruzioni di cablaggio
Filo rosso = +, Filo blu = -, Filo verde = +, Filo giallo = -

AVVERTENZA: è importante attenersi alle istruzioni di cablaggio per evitare che lo strumento subisca danni causati dal cablaggio errato del cavo.

Precisione dello strumento

Da +20°C a +30°C/+68°F a +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 cifra
0.25%rdg +0.25%fs +1 cifra (Pressioni -)
Da -10°C to +50°C/+14°F a +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 cifra
0.3%rdg +0.3%fs +1 cifra (Pressioni -)

Il rendimento complessivo dello strumento è ottenuto dalla combinazione dell'indubbia precisione e dell'assenza di inaccuratezza nel procedimento di misurazione.

GARANZIA


Questo strumento è stato montato e collaudato con estrema attenzione ed è garantito contro qualità di esecuzione e materiali difettosi per la durata di due anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia qualsiasi strumento difettoso verrà riparato o sostituito a discrezione del fabbricante. La presente garanzia non garantisce danni o guasti risultanti da un uso improprio o incidenti. Modificazioni, regolazioni o qualsiasi altro cambiamento apportati alla disposizione interna dello strumento libererà il fabbricante da qualsiasi responsabilità con riferimento allo strumento. Tutti gli strumenti richiedono riparazione vanno indirizzati al rifornitore, spese di trasporto pagate e a rischio del proprietario. È necessario accludere una breve descrizione del guasto.

34

BACKLIGHT

Press and hold ON key.

DISPLAY

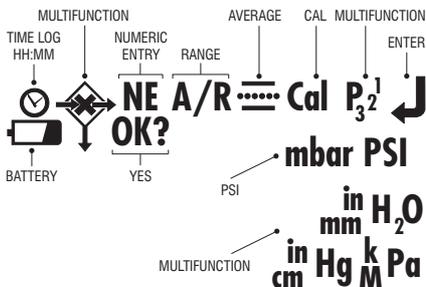

OUT OF RANGE

If pressure exceeds the scale range Out will appear on the display.

ZEROING

In order to achieve maximum accuracy it is recommended to zero the instrument in the orientation it will be used before taking any measurements.

Models 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Ensure both ports are open to atmosphere. If indicated pressure is within 1%fs (3% for Models 2000P, 2020P and 2080P) of the factory calibrated zero, press 0.0 key which will adjust the reading to zero.

Models 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P
As above but press  key instead of the 0.0 key.

ATMOSPHERIC ADJUSTMENT ABSOLUTE

This feature enables temporary adjustment of the indicated ambient pressure between 900mbar and 1100mbar. (Refer to paragraph below).

Models 2005P, 2025P

Open port to atmosphere and the instrument will indicate ambient pressure. Press 0.0 key and 900mbar (or the equivalent in other engineering units) will appear on the display. Press and hold this key. The display will scroll and when required atmospheric pressure is displayed (maximum 1100mbar) release key. The current pressure being measured will then be adjusted to the displayed reading and used for the rest of the session.

Note: This setting will be lost when the instrument is switched off.

Model 2085P

Press  key instead of 0.0 key.

3

SELEZIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE Modelli 2024P, 2084P

Accendendo il dispositivo e tenendo premuto il tasto  (2024P - tasto "0.0") sul display scorreranno le possibili opzioni della gamma di trasduttori da 10,0 a 50,0 bar (en 5 bar) o da 55,0 a 500,0 bar (en 5 bar) (rilasciare il tasto per selezionare). --- apparirà sul display. Per personalizzare, premere a tenere premuto nuovamente il tasto  (2024P - tasto "0.0") per selezionare l'intervallo di tensione di entrata richiesto, da 10 a 50 bar con un intervallo da 1 a 50 mV (in incrementi da 1 mV) o da 55 a 500 bar con un intervallo da 10 a 50 mV (in incrementi da 1 mV). Rilasciare il tasto per effettuare la selezione. Queste sono ora le impostazioni predefinite.

COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE ESTERNO Intervallo di pression selezionabile (in bar) con intervallo di sensibilità selezionabile (in mV).

Alimentazione erogata
+5 Volt (± 0,25 Volt equivalente a 5%)

Istruzioni di cablaggio
Filo rosso = +, Filo blu = -, Filo verde = +, Filo giallo = -

AVVERTENZA: è importante attenersi alle istruzioni di cablaggio per evitare che lo strumento subisca danni causati dal cablaggio errato del cavo.

Precisione dello strumento

Da +20°C a +30°C/+68°F a +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 cifra
0.25%rdg +0.25%fs +1 cifra (Pressioni -)
Da -10°C to +50°C/+14°F a +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 cifra
0.3%rdg +0.3%fs +1 cifra (Pressioni -)

Il rendimento complessivo dello strumento è ottenuto dalla combinazione dell'indubbia precisione e dell'assenza di inaccuratezza nel procedimento di misurazione.

GARANZIA


Questo strumento è stato montato e collaudato con estrema attenzione ed è garantito contro qualità di esecuzione e materiali difettosi per la durata di due anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia qualsiasi strumento difettoso verrà riparato o sostituito a discrezione del fabbricante. La presente garanzia non garantisce danni o guasti risultanti da un uso improprio o incidenti. Modificazioni, regolazioni o qualsiasi altro cambiamento apportati alla disposizione interna dello strumento libererà il fabbricante da qualsiasi responsabilità con riferimento allo strumento. Tutti gli strumenti richiedono riparazione vanno indirizzati al rifornitore, spese di trasporto pagate e a rischio del proprietario. È necessario accludere una breve descrizione del guasto.

34

BACKLIGHT

Press and hold ON key.

DISPLAY

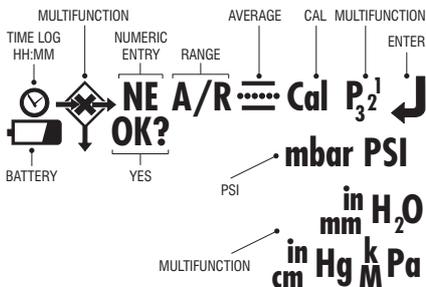

OUT OF RANGE

If pressure exceeds the scale range Out will appear on the display.

ZEROING

In order to achieve maximum accuracy it is recommended to zero the instrument in the orientation it will be used before taking any measurements.

Models 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Ensure both ports are open to atmosphere. If indicated pressure is within 1%fs (3% for Models 2000P, 2020P and 2080P) of the factory calibrated zero, press 0.0 key which will adjust the reading to zero.

Models 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P
As above but press  key instead of the 0.0 key.

ATMOSPHERIC ADJUSTMENT ABSOLUTE

This feature enables temporary adjustment of the indicated ambient pressure between 900mbar and 1100mbar. (Refer to paragraph below).

Models 2005P, 2025P

Open port to atmosphere and the instrument will indicate ambient pressure. Press 0.0 key and 900mbar (or the equivalent in other engineering units) will appear on the display. Press and hold this key. The display will scroll and when required atmospheric pressure is displayed (maximum 1100mbar) release key. The current pressure being measured will then be adjusted to the displayed reading and used for the rest of the session.

Note: This setting will be lost when the instrument is switched off.

Model 2085P

Press  key instead of 0.0 key.

3

ZEROING ABSOLUTE 2025P & 2085P

First turn unit on and while the "MODEL" is displayed press and hold the "8" (Hold) key until the current offset is displayed. By pressing the "8" key any previously stored offset is cleared returning the unit back to the original factory setting.

To enter a new offset or to change the existing offset press "5" to increment (Hold for auto INC) or "2" to decrement the offset (Hold to auto DEC) and "0" (Smooth) to accept and permanently store this new offset. Up to a maximum offset of +/-20mbar (1% of FSD). Pressing off in this procedure will retain the previously stored value.

DISPLAY HOLD

Pressing \diamond key freezes the display. The \diamond symbol will appear on the display. Press \diamond key again to return to normal display.

HOSE FITTING

The input port(s) on the instrument are designed to accept a hose with 4mm I.D. and 1mm wall. The hose is fitted by unscrewing the clamping nut, sliding the hose on to the stepped shaft and refitting the nut.

Note: Do not tighten fittings attached to the pressure ports to a torque greater than 2Nm otherwise the pressure seals may be damaged.

HAND PUMP OPERATION (if applicable)

Use the T piece to connect the hand pump to the instrument's + port and to the equipment being tested. Exhaust the system by turning the release valve on the hand pump anti-clockwise and set the fine adjustment threaded piston to mid range.

Close the release valve and apply pump action to the hand pump piston to generate the required approximate pressure. Fine adjustment of the desired pressure can then be made by rotating the threaded piston. The release valve may be used to vent the system.

Note: The hand pump is capable of generating 7bar max. It is, therefore, essential that extra care is taken not to over-pressure the instrument.

A pump must not be used on models 2000P, 2020P and 2080P

PLUS FUNCTIONS

Models 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P, 2088P

SMOOTHING MODE

Press = key and the instrument continuously averages the last four measurements to give a more stable reading on the display. Press = key again to return to normal measurement.

UNITS OF PRESSURE

Press \square key to select required units of pressure. Chosen units will be saved when the instrument is switched off.

Please refer to the table on the back page.

The 20x0P 0-25mbar instruments cannot show the μ bar or mmHg symbols on their displays. When switching the units on they are reading in μ bar and so show no unit symbol. Pushing the autorange button will put the unit into mbar and show the mbar symbol. When reading in mmHg only the symbol Hg will show on the display.

This function will not operate while in store mode.

Note: 2024P - 2084P

k = x 10^3 when using in H₂O and Pa.

M = x 10^6 when using in H₂O and Pa.

ZEROING ABSOLUTE 2025P & 2085P

First turn unit on and while the "MODEL" is displayed press and hold the "8" (Hold) key until the current offset is displayed. By pressing the "8" key any previously stored offset is cleared returning the unit back to the original factory setting.

To enter a new offset or to change the existing offset press "5" to increment (Hold for auto INC) or "2" to decrement the offset (Hold to auto DEC) and "0" (Smooth) to accept and permanently store this new offset. Up to a maximum offset of +/-20mbar (1% of FSD). Pressing off in this procedure will retain the previously stored value.

DISPLAY HOLD

Pressing \diamond key freezes the display. The \diamond symbol will appear on the display. Press \diamond key again to return to normal display.

HOSE FITTING

The input port(s) on the instrument are designed to accept a hose with 4mm I.D. and 1mm wall. The hose is fitted by unscrewing the clamping nut, sliding the hose on to the stepped shaft and refitting the nut.

Note: Do not tighten fittings attached to the pressure ports to a torque greater than 2Nm otherwise the pressure seals may be damaged.

HAND PUMP OPERATION (if applicable)

Use the T piece to connect the hand pump to the instrument's + port and to the equipment being tested. Exhaust the system by turning the release valve on the hand pump anti-clockwise and set the fine adjustment threaded piston to mid range.

Close the release valve and apply pump action to the hand pump piston to generate the required approximate pressure. Fine adjustment of the desired pressure can then be made by rotating the threaded piston. The release valve may be used to vent the system.

Note: The hand pump is capable of generating 7bar max. It is, therefore, essential that extra care is taken not to over-pressure the instrument.

A pump must not be used on models 2000P, 2020P and 2080P

PLUS FUNCTIONS

Models 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P, 2088P

SMOOTHING MODE

Press = key and the instrument continuously averages the last four measurements to give a more stable reading on the display. Press = key again to return to normal measurement.

UNITS OF PRESSURE

Press \square key to select required units of pressure. Chosen units will be saved when the instrument is switched off.

Please refer to the table on the back page.

The 20x0P 0-25mbar instruments cannot show the μ bar or mmHg symbols on their displays. When switching the units on they are reading in μ bar and so show no unit symbol. Pushing the autorange button will put the unit into mbar and show the mbar symbol. When reading in mmHg only the symbol Hg will show on the display.

This function will not operate while in store mode.

Note: 2024P - 2084P

k = x 10^3 when using in H₂O and Pa.

M = x 10^6 when using in H₂O and Pa.

PROVA TENUTA ACQUA

Questa funzione da la possibilità di collaudare la pressione del sistema. Lo strumento ha la funzione di rendere automatica la prova di tenuta acqua in una varietà di applicazioni. I risultati relativi alla verifica automatica delle perdite vengono registrati, ma non memorizzati e non possono, pertanto, essere trasferiti direttamente dal Digilink nel software del vostro PC Digilog. Quando inserisci i valori di pressione (P1, P2, P3) bisogna inserire i numeri esattamente uguale al numero di posti decimali, come la portata di pressione che si sta misurando. Il numero di posti decimali richiesta la poi trovare nella tabella delle portate di pressioni nella sezione con le unità di pressione. Si prega di referire allo tabella sul retro pagina.

PREDETERMINAZIONI

Premere il tasto \bar{x} (quando non e nella posizione MAX/MIN) e i simboli NE et P1 appariranno sul display. Inseuire il pre-stress livello di pressione (se la funzione pre-stress non e richiesta, premere il tasto \bar{J}) e sul display appariranno i simboli NE e P2. Premendo i tasti inserire la pressione iniziale e premere il tasto \bar{J} et il simboli NE e \odot adesso appariranno sul display. Inserire il periodo di calibrazione in minuti et secondi (MM.SS), premere il tasto \bar{J} e i simboli NE e PE appariranno. Inserire un cambio permessibile della pressione premere il tasto \bar{J} . Lo strumento e adesso pronto per eseguire la misura e P1 apparirà sul display.

PROVA DI PRESTAZIONE

Eseguendo una misurazione questo tipo di misurazione si pu eseguire soltanto si il simbolo P1 appare sul display. Applicare la pressione al sistema fino a quando la scritta P1 cambia a P2 (pressione di misurazione). Se una pressione P1 (pre-stress) e stata inserita, il sistema deve essere pressionalizzato (equalizzato) fino a questo livello. Scollegare il sistema La lettura display sul scomparira il periodo di misurazione non sarà scadutto. PASS oppure FAIL appariranno sul display ed automaticamente si autoinserirà con un periodo di referenza. La misurazione memorizzata pu essere rivisualizzata premendo i tasti \odot ed un tasto qualsiasi oppure tramite l'uscita di una stampante compatibile Epson premendo il tasto \odot seguito da 4 tasti qualsiasi. Questa lettura non pu essere collegato ad un computer solo tramite via terminale veloce. Registrazione consecutive si sovrapporranno una con l'altra e per questo motivo bisogna trasferire queste informazioni alla stampante prima d'eseguire nuove misurazioni. Dopo l'apparizione di PASS/FAIL il display ritornerà alla lettura attuale. Lo strumento deve essere azzerato manualmente per ogni nuova misurazione.

SCALA DEFINITA DALL'UTENTE

Premere il tasto $\triangleright \triangleleft$ ed il simbolo NE apparirà prima che il display si azzeri. Immettere un numero a 4 cifre con un valore di punto decimale. NE rimarrà acceso e la lettura attuale apparirà.

PROVA TENUTA ACQUA

Questa funzione da la possibilità di collaudare la pressione del sistema. Lo strumento ha la funzione di rendere automatica la prova di tenuta acqua in una varietà di applicazioni. I risultati relativi alla verifica automatica delle perdite vengono registrati, ma non memorizzati e non possono, pertanto, essere trasferiti direttamente dal Digilink nel software del vostro PC Digilog. Quando inserisci i valori di pressione (P1, P2, P3) bisogna inserire i numeri esattamente uguale al numero di posti decimali, come la portata di pressione che si sta misurando. Il numero di posti decimali richiesta la poi trovare nella tabella delle portate di pressioni nella sezione con le unità di pressione. Si prega di referire allo tabella sul retro pagina.

PREDETERMINAZIONI

Premere il tasto \bar{x} (quando non e nella posizione MAX/MIN) e i simboli NE et P1 appariranno sul display. Inseuire il pre-stress livello di pressione (se la funzione pre-stress non e richiesta, premere il tasto \bar{J}) e sul display appariranno i simboli NE e P2. Premendo i tasti inserire la pressione iniziale e premere il tasto \bar{J} et il simboli NE e \odot adesso appariranno sul display. Inserire il periodo di calibrazione in minuti et secondi (MM.SS), premere il tasto \bar{J} e i simboli NE e PE appariranno. Inserire un cambio permessibile della pressione premere il tasto \bar{J} . Lo strumento e adesso pronto per eseguire la misura e P1 apparirà sul display.

PROVA DI PRESTAZIONE

Eseguendo una misurazione questo tipo di misurazione si pu eseguire soltanto si il simbolo P1 appare sul display. Applicare la pressione al sistema fino a quando la scritta P1 cambia a P2 (pressione di misurazione). Se una pressione P1 (pre-stress) e stata inserita, il sistema deve essere pressionalizzato (equalizzato) fino a questo livello. Scollegare il sistema La lettura display sul scomparira il periodo di misurazione non sarà scadutto. PASS oppure FAIL appariranno sul display ed automaticamente si autoinserirà con un periodo di referenza. La misurazione memorizzata pu essere rivisualizzata premendo i tasti \odot ed un tasto qualsiasi oppure tramite l'uscita di una stampante compatibile Epson premendo il tasto \odot seguito da 4 tasti qualsiasi. Questa lettura non pu essere collegato ad un computer solo tramite via terminale veloce. Registrazione consecutive si sovrapporranno una con l'altra e per questo motivo bisogna trasferire queste informazioni alla stampante prima d'eseguire nuove misurazioni. Dopo l'apparizione di PASS/FAIL il display ritornerà alla lettura attuale. Lo strumento deve essere azzerato manualmente per ogni nuova misurazione.

SCALA DEFINITA DALL'UTENTE

Premere il tasto $\triangleright \triangleleft$ ed il simbolo NE apparirà prima che il display si azzeri. Immettere un numero a 4 cifre con un valore di punto decimale. NE rimarrà acceso e la lettura attuale apparirà.

Introdurre un valore nuovo nel caso fosse necessario e premere il tasto **↵** per accettare. Sul display apparirà l'ora attuale ed i minuti (orologio a 24 ore). Introdurre un valore nuovo se necessario e premere il tasto **↵** per accettare. Dopodiché lo strumento ritornerà alla modalità normale.

REGISTRAZIONE SU RICHIESTA

Questa funzione dà la possibilità di memorizzare letture come e quando lo si richiede. Si possono memorizzare, in questo modo, un massimo di 50 letture. Quando si è pronti a memorizzare una lettura premere i tasti **◀** e **0** appariranno sullo display. Non è obbligatorio inserire un numero di quattro cifre più la virgola dei decimali, ma è possibile inserire un numero di riferimento di al massimo quattro cifre che comprenda la virgola. Premere il tasto **↵** per immettere e memorizzare la lettura. Lo strumento ritornerà poi alla modalità standard. Tuttavia il simbolo **◀** rimarrà sul display fino a che i dati non vengono cancellati.

REGISTRAZIONE PREDISPOSIZIONE INTERVALLO

Questa funzione concede che le letture vengano eseguite automaticamente ad un periodo d'intervallo prestabilito. NOTA: Se i dati sono stati precedentemente memorizzati come indicato dai simboli **↔** e **0** apparsi sul display, questa funzione non funzionerà. Premere il tasto **0**, ed il **NE** e **0000** simboli apparsi sul display. Immettere il periodo d'intervallo richiesto in hh:mm (p. es. per registrare una lettura ogni minuto introdurre mediante tastiera 0001) e premere il tasto **0**. L'attuale lettura ritornerà sul display ed il simbolo **↵** rimarrà sul display. Lo strumento continuerà a registrare fino a che un massimo di 250 letture non vengono registrate, oppure fino a che i dati non vengono scaricati.

USCITA DATI

Questa caratteristica funzionerà solamente se i simboli **◀** o **0** appaiono sul display. Per visualizzare i dati premere una volta il tasto **0** e poi premere i tasti **1** e **↵** per visualizzare letture memorizzate successivamente e premere qualsiasi altro tasto per ritornare alla modalità normale. Per trasmettere dati ad un PC premere il tasto **0** una volta, poi il tasto **2**. Por uscire i dati e spampante pulsare **0** simboli dopo **4**. Il settaggio della stampante dovrà essere come segue: 9600baud, 8 Bits di dati, Nessuna parità, Un bit di arresto, nessun controllo del flusso. In questo modo, è possibile anche stampare ad un Terminale Hyper (perterminale) del vostro Computer. Assicuratevi che il PC sia pronto a ricevere l'informazione. La selezionata trasmissione scelta sarà visualizzata durante la trasmissione. Dopo la trasmissione l'unità ritornerà al funzionamento normale e qualsiasi auto registrazione verrà fermata. Per cancellare dati memorizzati basta premere il tasto **0** una volta e poi i tasti **3** e **↵** ed il simbolo **↔** apparirà sul display. Questo sarà d'aiuto nell'evitare cancellature casuali. Dopo la cancellatura né il simbolo **0** né il simbolo **↔** appariranno sul display. Se dopo aver premuto il tasto **3** non si desidera cancellare i dati, bisogna spegnere e riaccendere lo strumento, così i dati memorizzati non saranno cancellati.

FUNZIONE INTERMEDIA

Premere il tasto **↵** (quando la posizione è **MAX/MIN**) ed il simbolo **↔**, assieme alla lettura intermedia, apparirà sul display. Premere **↵** per ritornare alla posizione **MAX/MIN**.

Introdurre un valore nuovo nel caso fosse necessario e premere il tasto **↵** per accettare. Sul display apparirà l'ora attuale ed i minuti (orologio a 24 ore). Introdurre un valore nuovo se necessario e premere il tasto **↵** per accettare. Dopodiché lo strumento ritornerà alla modalità normale.

REGISTRAZIONE SU RICHIESTA

Questa funzione dà la possibilità di memorizzare letture come e quando lo si richiede. Si possono memorizzare, in questo modo, un massimo di 50 letture. Quando si è pronti a memorizzare una lettura premere i tasti **◀** e **0** appariranno sullo display. Non è obbligatorio inserire un numero di quattro cifre più la virgola dei decimali, ma è possibile inserire un numero di riferimento di al massimo quattro cifre che comprenda la virgola. Premere il tasto **↵** per immettere e memorizzare la lettura. Lo strumento ritornerà poi alla modalità standard. Tuttavia il simbolo **◀** rimarrà sul display fino a che i dati non vengono cancellati.

REGISTRAZIONE PREDISPOSIZIONE INTERVALLO

Questa funzione concede che le letture vengano eseguite automaticamente ad un periodo d'intervallo prestabilito. NOTA: Se i dati sono stati precedentemente memorizzati come indicato dai simboli **↔** e **0** apparsi sul display, questa funzione non funzionerà. Premere il tasto **0**, ed il **NE** e **0000** simboli apparsi sul display. Immettere il periodo d'intervallo richiesto in hh:mm (p. es. per registrare una lettura ogni minuto introdurre mediante tastiera 0001) e premere il tasto **0**. L'attuale lettura ritornerà sul display ed il simbolo **↵** rimarrà sul display. Lo strumento continuerà a registrare fino a che un massimo di 250 letture non vengono registrate, oppure fino a che i dati non vengono scaricati.

USCITA DATI

Questa caratteristica funzionerà solamente se i simboli **◀** o **0** appaiono sul display. Per visualizzare i dati premere una volta il tasto **0** e poi premere i tasti **1** e **↵** per visualizzare letture memorizzate successivamente e premere qualsiasi altro tasto per ritornare alla modalità normale. Per trasmettere dati ad un PC premere il tasto **0** una volta, poi il tasto **2**. Por uscire i dati e spampante pulsare **0** simboli dopo **4**. Il settaggio della stampante dovrà essere come segue: 9600baud, 8 Bits di dati, Nessuna parità, Un bit di arresto, nessun controllo del flusso. In questo modo, è possibile anche stampare ad un Terminale Hyper (perterminale) del vostro Computer. Assicuratevi che il PC sia pronto a ricevere l'informazione. La selezionata trasmissione scelta sarà visualizzata durante la trasmissione. Dopo la trasmissione l'unità ritornerà al funzionamento normale e qualsiasi auto registrazione verrà fermata. Per cancellare dati memorizzati basta premere il tasto **0** una volta e poi i tasti **3** e **↵** ed il simbolo **↔** apparirà sul display. Questo sarà d'aiuto nell'evitare cancellature casuali. Dopo la cancellatura né il simbolo **0** né il simbolo **↔** appariranno sul display. Se dopo aver premuto il tasto **3** non si desidera cancellare i dati, bisogna spegnere e riaccendere lo strumento, così i dati memorizzati non saranno cancellati.

FUNZIONE INTERMEDIA

Premere il tasto **↵** (quando la posizione è **MAX/MIN**) ed il simbolo **↔**, assieme alla lettura intermedia, apparirà sul display. Premere **↵** per ritornare alla posizione **MAX/MIN**.

MAX/MIN RECORDER

Press **◊** key to start. The instrument will display alternating **∧** **∨** symbols and current reading. Press again to display the maximum pressure reading and **∧** symbol will be displayed. Press again to display the minimum pressure reading and **∨** symbol will be displayed. Press again to return to the actual pressure display. Press **↵** key to display the average pressure since the MAX/MIN mode was activated and **↔** symbol will appear on display. Press **↵** key again to return to actual pressure display. NOTE: To reset MAX/MIN recorder function switch the instrument off. NOTE: Some functions may be inhibited while information is stored in either Auto, Manual or Max/Min modes. This is to prevent inadvertent parameter mixing whilst in any of the above modes. To re-activate these functions please delete any stored information by following the "Output of data" section.

RANGE LOCK

This instrument has a Range Lock feature that displays readings to the best resolution, shown by **A/R** on the display. This can be turned off by pressing the **A/R** key. The display will then use the same display resolution for the entire pressure range. This is useful to stop the display switching between resolutions where there are fluctuations in pressure. To cancel this mode, press the **A/R** key again.

ADVANCED FUNCTIONS

The following additional functions apply to models 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

LOGGING

These models have functions that enable the user to store and retrieve up to 250 readings and output such to a PC or Epson compatible printer via Digitron's Infra-red DigiLink. Digitron also offers DigiLog, a customised Windows™ software package. Note: Some functions may be inhibited while information is stored in either Auto, Manual or Max/Min modes. This is to prevent inadvertent parameter mixing whilst in any of the above modes. To re-activate these functions please delete any stores information by following the "Output of data" section.

SETTING INTERNAL CLOCK

Press decimal point (•) key and the **0** and **NE** symbols will appear on display with the current year and month settings (YYMM). Key in new year and month if desired and press **↵** key to accept. Display will show current date of month setting (DD). Key in new value if desired and press **↵** key to accept. Display will show current hours and minutes setting (24 hour clock). Key in new values if desired and press **↵** key to accept. Instrument will then return to normal mode.

LOGGING ON DEMAND

This function allows readings to be stored as and when required. A maximum of 50 readings can be stored this way. When ready to store a reading press **◊** key. **◊**, **NE** symbols and **0** will appear on the display. It is not mandatory to enter a four digit number plus a decimal point, however it is possible to enter up to a four digit reference number including a decimal point. Press **↵** key to enter and store reading, time, date and reference number.

MAX/MIN RECORDER

Press **◊** key to start. The instrument will display alternating **∧** **∨** symbols and current reading. Press again to display the maximum pressure reading and **∧** symbol will be displayed. Press again to display the minimum pressure reading and **∨** symbol will be displayed. Press again to return to the actual pressure display. Press **↵** key to display the average pressure since the MAX/MIN mode was activated and **↔** symbol will appear on display. Press **↵** key again to return to actual pressure display. NOTE: To reset MAX/MIN recorder function switch the instrument off. NOTE: Some functions may be inhibited while information is stored in either Auto, Manual or Max/Min modes. This is to prevent inadvertent parameter mixing whilst in any of the above modes. To re-activate these functions please delete any stored information by following the "Output of data" section.

RANGE LOCK

This instrument has a Range Lock feature that displays readings to the best resolution, shown by **A/R** on the display. This can be turned off by pressing the **A/R** key. The display will then use the same display resolution for the entire pressure range. This is useful to stop the display switching between resolutions where there are fluctuations in pressure. To cancel this mode, press the **A/R** key again.

ADVANCED FUNCTIONS

The following additional functions apply to models 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

LOGGING

These models have functions that enable the user to store and retrieve up to 250 readings and output such to a PC or Epson compatible printer via Digitron's Infra-red DigiLink. Digitron also offers DigiLog, a customised Windows™ software package. Note: Some functions may be inhibited while information is stored in either Auto, Manual or Max/Min modes. This is to prevent inadvertent parameter mixing whilst in any of the above modes. To re-activate these functions please delete any stores information by following the "Output of data" section.

SETTING INTERNAL CLOCK

Press decimal point (•) key and the **0** and **NE** symbols will appear on display with the current year and month settings (YYMM). Key in new year and month if desired and press **↵** key to accept. Display will show current date of month setting (DD). Key in new value if desired and press **↵** key to accept. Display will show current hours and minutes setting (24 hour clock). Key in new values if desired and press **↵** key to accept. Instrument will then return to normal mode.

LOGGING ON DEMAND

This function allows readings to be stored as and when required. A maximum of 50 readings can be stored this way. When ready to store a reading press **◊** key. **◊**, **NE** symbols and **0** will appear on the display. It is not mandatory to enter a four digit number plus a decimal point, however it is possible to enter up to a four digit reference number including a decimal point. Press **↵** key to enter and store reading, time, date and reference number.

Instrument will return to standard mode, however  symbol will remain on display until data is erased.

PRESET INTERVAL LOGGING

This function allows readings to be taken automatically at a preset time interval.

NOTE: If data is already stored, as signified by the  or  symbols appearing on display, this function will not operate.

Press  key. **NE** symbol and **0000** will appear on the display. Enter required time interval in hh:mm (ie, in order to take a reading every 1 minute, key in 0001) and press  key. Current reading will return to display and  symbol will remain on display. Instrument will continue logging until a maximum of 250 readings are taken or data is down-loaded.

OUTPUT OF DATA

This feature will only function if either the  or  symbols are displayed.

To view data press  key, then 1 and  keys. The first stored reading will be displayed. Press  key to view successively stored readings and any other key to return to normal mode.

To output data to a PC press  key, then 2 key.

To output data to an Epson compatible printer press  key, followed by 4 key. Printer settings must be as follows: 9600 Baud, 8 data bits, No Parity, One stop bit, No flow control. It is also possible to print to Hyper Terminal in your PC in this way. Ensure PC/Printer is ready to receive information.

The selected transmit option will be displayed during transmission. After transmission, the unit will return to normal operation and any auto logging will stop.

To erase stored data press  key, then 3 and  keys.

There will be a delay before the unit will accept the  key and symbol  will be displayed. This is to help stop accidental erasure. After erasure, neither  or  symbols will be displayed. The unit will return to normal mode. If after pressing 3 key you do not wish to delete data, you must turn instrument off and on, then the stored data will not be lost.

AVERAGING

Press  key (when in **MAX/MIN** mode) and  symbol, together with average reading, will appear on display. Press  to return to **MAX/MIN** mode.

LEAK TESTING

This function enables testing for leaks in pressure systems. The instrument has a function to automate leak testing in a variety of applications.

Automatic leak test results are logged, not stored and cannot be output directly via Digilink into your Digilog PC software. To send leak test results to your PC please use your PC's Hyper Terminal and output as to an Epson Printer. When entering pressure values (P1, P2, P3) you must enter numbers to exactly the same number of decimal places as full pressure range of the instrument being used. The number of decimal places required can be seen in the table of pressure ranges on the back page.

Instrument will return to standard mode, however  symbol will remain on display until data is erased.

PRESET INTERVAL LOGGING

This function allows readings to be taken automatically at a preset time interval.

NOTE: If data is already stored, as signified by the  or  symbols appearing on display, this function will not operate.

Press  key. **NE** symbol and **0000** will appear on the display. Enter required time interval in hh:mm (ie, in order to take a reading every 1 minute, key in 0001) and press  key. Current reading will return to display and  symbol will remain on display. Instrument will continue logging until a maximum of 250 readings are taken or data is down-loaded.

OUTPUT OF DATA

This feature will only function if either the  or  symbols are displayed.

To view data press  key, then 1 and  keys. The first stored reading will be displayed. Press  key to view successively stored readings and any other key to return to normal mode.

To output data to a PC press  key, then 2 key.

To output data to an Epson compatible printer press  key, followed by 4 key. Printer settings must be as follows: 9600 Baud, 8 data bits, No Parity, One stop bit, No flow control. It is also possible to print to Hyper Terminal in your PC in this way. Ensure PC/Printer is ready to receive information.

The selected transmit option will be displayed during transmission. After transmission, the unit will return to normal operation and any auto logging will stop.

To erase stored data press  key, then 3 and  keys.

There will be a delay before the unit will accept the  key and symbol  will be displayed. This is to help stop accidental erasure. After erasure, neither  or  symbols will be displayed. The unit will return to normal mode. If after pressing 3 key you do not wish to delete data, you must turn instrument off and on, then the stored data will not be lost.

AVERAGING

Press  key (when in **MAX/MIN** mode) and  symbol, together with average reading, will appear on display. Press  to return to **MAX/MIN** mode.

LEAK TESTING

This function enables testing for leaks in pressure systems. The instrument has a function to automate leak testing in a variety of applications.

Automatic leak test results are logged, not stored and cannot be output directly via Digilink into your Digilog PC software. To send leak test results to your PC please use your PC's Hyper Terminal and output as to an Epson Printer. When entering pressure values (P1, P2, P3) you must enter numbers to exactly the same number of decimal places as full pressure range of the instrument being used. The number of decimal places required can be seen in the table of pressure ranges on the back page.

Quando si effettua una lettura in mmHg soltanto il simbolo Hg apparirà sul display. Tale funzione non sarà accessibile in posizione di memorizzazione.

Nota: 2024P-2084P

k = 10³ nell'usare "H₂O e Pa

M = 10⁶ nell'usare "H₂O e Pa

REGISTRATORE MAX/MIN

Premere il tasto  per avviare. Sul display dello strumento appariranno simboli alternati  e la lettura in corso. Premere di nuovo il tasto per visualizzare la lettura della temperatura massima ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo il tasto per visualizzare la lettura della temperatura minima ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo per ritornare al display della temperatura effettiva.

Premere il tasto  per visualizzare la temperatura media a partire dal momento in cui la modalità MAX/MIN era stata attivata ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo il tasto  per ritornare al display della temperatura effettiva.

NOTA: Per ripristinare la funzione di registrazione MAX/MIN, premere il pulsante oppure spegnere lo strumento.

NOTA: Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili durante l'immissione di dati in selezione Auto e Manual o MAX/MIN. Ciò al fine di evitare un involontario mescolamento dei parametri mentre si opera in una delle suddette modalità. Per riattivare tali funzioni, basterà cancellare eventuali informazioni memorizzate attenendosi alla sezione "Uscita dati".

ESTENSIONE DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Questo strumento ha una estensione di bloccaggio che visualizza le letture nella migliore risoluzione indicata da **A/R** sul display. Questo può venire spento premendo il tasto **A/R**. Il display usa dunque la stessa risoluzione per l'intera gamma di pressione. Questo è utile per evitare che il display passi da una risoluzione all'altra dato che potrebbero esserci delle fluttuazioni nella pressione. Per cancellare la modalità premere nuovamente il tasto **A/R** e sul display apparirà **A/R**.

FUNZIONI D'AVANGUARDIA

Le seguenti funzioni aggiuntive sono valide per i modelli 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

REGISTRAZIONE

Questi modelli si avvalgono di funzioni che danno la possibilità all'utente di conservare e di reperire fino a 250 letture e trasferire il tutto ad una stampante da PC o compatibile con una stampante Epson via collegamento digitale infrarosso Digitrone. Digitrone inoltre offre Digilog, una raccolta di software adattata al programma Windows™.

Nota: Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili durante l'immissione di dati in selezione Auto e Manual o MAX/MIN. Ciò al fine di evitare un involontario mescolamento dei parametri mentre si opera in una delle suddette modalità.

Per riattivare tali funzioni, basterà cancellare eventuali informazioni memorizzate attenendosi alla sezione "Uscita dati".

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO INTERNO

Premere il tasto  ed entrambi i simboli  e **NE** e le regolazioni dell'anno e del mese attuale appariranno sul display. Introdurre mediante tastiera l'anno e il mese, se necessario, e premere il tasto  per accettare. Sul display apparirà la data attuale del mese prescelto.

Quando si effettua una lettura in mmHg soltanto il simbolo Hg apparirà sul display. Tale funzione non sarà accessibile in posizione di memorizzazione.

Nota: 2024P-2084P

k = 10³ nell'usare "H₂O e Pa

M = 10⁶ nell'usare "H₂O e Pa

REGISTRATORE MAX/MIN

Premere il tasto  per avviare. Sul display dello strumento appariranno simboli alternati  e la lettura in corso. Premere di nuovo il tasto per visualizzare la lettura della temperatura massima ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo il tasto per visualizzare la lettura della temperatura minima ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo per ritornare al display della temperatura effettiva.

Premere il tasto  per visualizzare la temperatura media a partire dal momento in cui la modalità MAX/MIN era stata attivata ed il simbolo  apparirà sul display. Premere di nuovo il tasto  per ritornare al display della temperatura effettiva.

NOTA: Per ripristinare la funzione di registrazione MAX/MIN, premere il pulsante oppure spegnere lo strumento.

NOTA: Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili durante l'immissione di dati in selezione Auto e Manual o MAX/MIN. Ciò al fine di evitare un involontario mescolamento dei parametri mentre si opera in una delle suddette modalità. Per riattivare tali funzioni, basterà cancellare eventuali informazioni memorizzate attenendosi alla sezione "Uscita dati".

ESTENSIONE DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Questo strumento ha una estensione di bloccaggio che visualizza le letture nella migliore risoluzione indicata da **A/R** sul display. Questo può venire spento premendo il tasto **A/R**. Il display usa dunque la stessa risoluzione per l'intera gamma di pressione. Questo è utile per evitare che il display passi da una risoluzione all'altra dato che potrebbero esserci delle fluttuazioni nella pressione. Per cancellare la modalità premere nuovamente il tasto **A/R** e sul display apparirà **A/R**.

FUNZIONI D'AVANGUARDIA

Le seguenti funzioni aggiuntive sono valide per i modelli 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

REGISTRAZIONE

Questi modelli si avvalgono di funzioni che danno la possibilità all'utente di conservare e di reperire fino a 250 letture e trasferire il tutto ad una stampante da PC o compatibile con una stampante Epson via collegamento digitale infrarosso Digitrone. Digitrone inoltre offre Digilog, una raccolta di software adattata al programma Windows™.

Nota: Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili durante l'immissione di dati in selezione Auto e Manual o MAX/MIN. Ciò al fine di evitare un involontario mescolamento dei parametri mentre si opera in una delle suddette modalità.

Per riattivare tali funzioni, basterà cancellare eventuali informazioni memorizzate attenendosi alla sezione "Uscita dati".

REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO INTERNO

Premere il tasto  ed entrambi i simboli  e **NE** e le regolazioni dell'anno e del mese attuale appariranno sul display. Introdurre mediante tastiera l'anno e il mese, se necessario, e premere il tasto  per accettare. Sul display apparirà la data attuale del mese prescelto.

6

31

6

31

30

l'intervallo attuale viene visualizzato. Premendo il tasto "8", tutti gli intervalli precedentemente salvati vengono cancellati e l'unità torna alle sue impostazioni di fabbrica originali.

Per inserire un nuovo intervallo o per modificare quello esistente, premere "5" per aumentarlo (Hold to auto INC, aumento automatico) o "2" per diminuirlo (Hold to auto DEC, diminuzione automatica), e 0 and "0" (Smooth, accetta) per accettare e conservare in modo permanente il nuovo intervallo, fino ad un intervallo massimo di +/- 20mbar (1% FSD). Spegnendo l'unità durante questa procedura, i valori mantenuti saranno quelli che erano conservati in precedenza.

HOLD (FISSAGGIO)

Premendo il tasto  blocca il display. Il simbolo  apparirà sul display. Premere il tasto  di nuovo per ritornare la display normale.

SISTEMAZIONE TUBO FLESSIBILE

I porti di immissione sullo strumento sono stati creati per accettare un tubo flessibile di nylon con 4mm di densità e 1mm di parete. Il tubo viene sistemato svitando il dado di chiusura, facendo poi scivolare il tubo sull'albero a gradini e risistemando il dado.

Nota: Non stringere i dadi attaccati ai porti di pressione ad un momento di forza maggiore di 2Nm, altrimenti i sigilli della pressione potrebbero subire dei danni.

OPERAZIONE POMPA A MANO (Se Valida)

Usare il pezzo a T per collegare la pompa a mano al porto dello strumento + e all'apparecchio che si sta collaudando. Esaurire il sistema voltando la valvola di rilascio sulla pompa a mano in senso antiorario e predefinire il regolamento sullo stantuffo filettato ad una portata media. Chiusura della valvole di rilascio e applicare azione con la pompa allo stantuffo per generare la pressione approssimativa richiesta. Una regolazione della pressione richiesta può successivamente venire applicata facendo ruotare lo stantuffo filettato. La valvola di rilascio può essere usata per ventilare il sistema.

Nota: La pompa a mano è capace di generare 7bar max. Ed è quindi essenziale prestare la massima attenzione per non apportare troppa pressione allo strumento.

La pompa non va usata nei modelli 2000P, 2020P e 2080P.

FUNZIONI PLUS

Le seguenti funzioni aggiuntive sono valide per i modelli 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P e 2088P solamente.

MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE

Premere il tasto = per selezionare la modalità di stabilizzazione indicata dal simbolo =. In questa modalità lo strumento riesce a stabilire una media continua delle ultime quattro misurazioni per dare una lettura più stabile sul display. Premere = di nuovo per ritornare ad una misurazione normale.

UNITÀ DI PRESSIONE

Premere il tasto  per selezionare le unità di pressione. Le unità selezionate verranno memorizzate quando lo strumento viene spento. Si prega di riferire alla tabella sul retro pagina. Su gli strumenti 20x0P 0-25mbar non dispongono dei multi simboli o del simbolo μbar sui loro display. Quando questi vengono accesi leggono in μbar senza alcuna visualizzazione di simboli sul display. Spingendo il tasto di autoportata (autorange), questo metterà lo strumento nell'unità di mbar, e si potrà vedere questo simbolo sul display.

l'intervallo attuale viene visualizzato. Premendo il tasto "8", tutti gli intervalli precedentemente salvati vengono cancellati e l'unità torna alle sue impostazioni di fabbrica originali.

Per inserire un nuovo intervallo o per modificare quello esistente, premere "5" per aumentarlo (Hold to auto INC, aumento automatico) o "2" per diminuirlo (Hold to auto DEC, diminuzione automatica), e 0 and "0" (Smooth, accetta) per accettare e conservare in modo permanente il nuovo intervallo, fino ad un intervallo massimo di +/- 20mbar (1% FSD). Spegnendo l'unità durante questa procedura, i valori mantenuti saranno quelli che erano conservati in precedenza.

HOLD (FISSAGGIO)

Premendo il tasto  blocca il display. Il simbolo  apparirà sul display. Premere il tasto  di nuovo per ritornare la display normale.

SISTEMAZIONE TUBO FLESSIBILE

I porti di immissione sullo strumento sono stati creati per accettare un tubo flessibile di nylon con 4mm di densità e 1mm di parete. Il tubo viene sistemato svitando il dado di chiusura, facendo poi scivolare il tubo sull'albero a gradini e risistemando il dado.

Nota: Non stringere i dadi attaccati ai porti di pressione ad un momento di forza maggiore di 2Nm, altrimenti i sigilli della pressione potrebbero subire dei danni.

OPERAZIONE POMPA A MANO (Se Valida)

Usare il pezzo a T per collegare la pompa a mano al porto dello strumento + e all'apparecchio che si sta collaudando. Esaurire il sistema voltando la valvola di rilascio sulla pompa a mano in senso antiorario e predefinire il regolamento sullo stantuffo filettato ad una portata media. Chiusura della valvole di rilascio e applicare azione con la pompa allo stantuffo per generare la pressione approssimativa richiesta. Una regolazione della pressione richiesta può successivamente venire applicata facendo ruotare lo stantuffo filettato. La valvola di rilascio può essere usata per ventilare il sistema.

Nota: La pompa a mano è capace di generare 7bar max. Ed è quindi essenziale prestare la massima attenzione per non apportare troppa pressione allo strumento.

La pompa non va usata nei modelli 2000P, 2020P e 2080P.

FUNZIONI PLUS

Le seguenti funzioni aggiuntive sono valide per i modelli 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P e 2088P solamente.

MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE

Premere il tasto = per selezionare la modalità di stabilizzazione indicata dal simbolo =. In questa modalità lo strumento riesce a stabilire una media continua delle ultime quattro misurazioni per dare una lettura più stabile sul display. Premere = di nuovo per ritornare ad una misurazione normale.

UNITÀ DI PRESSIONE

Premere il tasto  per selezionare le unità di pressione. Le unità selezionate verranno memorizzate quando lo strumento viene spento. Si prega di riferire alla tabella sul retro pagina. Su gli strumenti 20x0P 0-25mbar non dispongono dei multi simboli o del simbolo μbar sui loro display. Quando questi vengono accesi leggono in μbar senza alcuna visualizzazione di simboli sul display. Spingendo il tasto di autoportata (autorange), questo metterà lo strumento nell'unità di mbar, e si potrà vedere questo simbolo sul display.

30

SETTING UP

Press  key (when not in MAX/MIN mode) and **NE** and **P1** symbols will appear on the display. Enter pre-stress pressure level (if pre-stress pressure function is not required, press  key) and the display will show **NE** and **P2** symbols. Key in start pressure and press  key and the **NE** and  symbols will now be displayed. Key in test time in minutes and seconds (MM.SS), press  key and the **NE** and **P3** symbols will now be displayed. Key in permissible change in pressure and press  key. The instrument is now ready to run test and **P1** will appear on display.

PERFORMING A TEST

This test only functions if the **P1** symbol is displayed. Apply pressure to system until **P1** changes to **P2** (Test Pressure). If a **P1** (pre-stress) pressure has been entered the system must be pressurised to this level. Bleed system. The display will then clear until test time has elapsed. **PASS** or **FAIL** will appear on the display and be automatically logged with test conditions. This logged reading can be replayed on screen by pressing  and 1 keys or output to an Epson compatible printer by pressing  and 4 keys. It cannot be output to a PC other than via Hyper Terminal. Consecutive records will overwrite each other so must be output to printer before performing another test. After showing the **PASS/FAIL** the display will immediately revert to current pressure. The instrument must be reset manually for each new test.

USER DEFINED SCALE

Press  key and **NE** will appear before the display clears. Enter scale percentage. Only the first two digits entered are valid - this gives a scaling from 1 - 99%. This value will be multiplied into current display to give user defined scale. **NE** will stay displayed and current reading will appear. A downward arrow will indicate that this feature is active.

WARNING - whilst in this mode over range indication (out) is disabled. Do not over pressure the instrument.

PRESSURE TRANSDUCER SELECTION

Models 2024P, 2084P

At switch-on press and hold the  key (2024P - "0.0" key) and the display will scroll through the available transducer range option, 10.0 to 50.0 Bar (in 5 Bar steps) or 55.0 to 500.0 Bar (in 5 Bar steps) (release to select) --- appears on the display. To customise press and hold the  key (2024P - "0.0" key) again to select the required input voltage range, 10.0 to 50.0 Bar with 1 to 50mV (in 1mV steps) or 55.0 to 500.0 Bar with 10 to 50mV (in 1mV steps) (release to select). These are now the default settings.

EXTERNAL PRESSURE TRANSDUCER CONNECTION

Pressure range selectable (in Bar) with Sensitivity range selectable (in mV).

Power supplied

+5 Volts (\pm 0.25 Volts equivalent to 5%)

Wiring instructions

Red Wire = + supply, Blue Wire = - supply,

Green Wire = + signal, Yellow Wire = - signal

WARNING: Care should be taken to ensure the wiring instructions are followed as incorrect wiring of the cable to the transducer may damage the instrument.

SETTING UP

Press  key (when not in MAX/MIN mode) and **NE** and **P1** symbols will appear on the display. Enter pre-stress pressure level (if pre-stress pressure function is not required, press  key) and the display will show **NE** and **P2** symbols. Key in start pressure and press  key and the **NE** and  symbols will now be displayed. Key in test time in minutes and seconds (MM.SS), press  key and the **NE** and **P3** symbols will now be displayed. Key in permissible change in pressure and press  key. The instrument is now ready to run test and **P1** will appear on display.

PERFORMING A TEST

This test only functions if the **P1** symbol is displayed. Apply pressure to system until **P1** changes to **P2** (Test Pressure). If a **P1** (pre-stress) pressure has been entered the system must be pressurised to this level. Bleed system. The display will then clear until test time has elapsed. **PASS** or **FAIL** will appear on the display and be automatically logged with test conditions. This logged reading can be replayed on screen by pressing  and 1 keys or output to an Epson compatible printer by pressing  and 4 keys. It cannot be output to a PC other than via Hyper Terminal. Consecutive records will overwrite each other so must be output to printer before performing another test. After showing the **PASS/FAIL** the display will immediately revert to current pressure. The instrument must be reset manually for each new test.

USER DEFINED SCALE

Press  key and **NE** will appear before the display clears. Enter scale percentage. Only the first two digits entered are valid - this gives a scaling from 1 - 99%. This value will be multiplied into current display to give user defined scale. **NE** will stay displayed and current reading will appear. A downward arrow will indicate that this feature is active.

WARNING - whilst in this mode over range indication (out) is disabled. Do not over pressure the instrument.

PRESSURE TRANSDUCER SELECTION

Models 2024P, 2084P

At switch-on press and hold the  key (2024P - "0.0" key) and the display will scroll through the available transducer range option, 10.0 to 50.0 Bar (in 5 Bar steps) or 55.0 to 500.0 Bar (in 5 Bar steps) (release to select) --- appears on the display. To customise press and hold the  key (2024P - "0.0" key) again to select the required input voltage range, 10.0 to 50.0 Bar with 1 to 50mV (in 1mV steps) or 55.0 to 500.0 Bar with 10 to 50mV (in 1mV steps) (release to select). These are now the default settings.

EXTERNAL PRESSURE TRANSDUCER CONNECTION

Pressure range selectable (in Bar) with Sensitivity range selectable (in mV).

Power supplied

+5 Volts (\pm 0.25 Volts equivalent to 5%)

Wiring instructions

Red Wire = + supply, Blue Wire = - supply,

Green Wire = + signal, Yellow Wire = - signal

WARNING: Care should be taken to ensure the wiring instructions are followed as incorrect wiring of the cable to the transducer may damage the instrument.

7

7

INSTRUMENT ACCURACIES

From +20°C to +30°C/+68°F to +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 digit
0.25%rdg +0.25%fs +1 digit (-Ve Pressures)
From -10°C to +50°C/+14°F to +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 digit
0.3%rdg +0.3%fs +1 digit (-Ve Pressures)

The overall performance of the instrument is obtained by combining the stated accuracy and any uncertainty due to the measurement process.

WARRANTY

This instrument has been carefully assembled and tested, and is warranted against faulty workmanship and materials for two years from the date of purchase. During the warranty period any defective instrument will be repaired or replaced at the discretion of the manufacturer. This warranty does not cover damage or failure resulting from misuse or accident.

Modification, adjustment or any alteration with the internal arrangement of the instrument shall absolve the manufacturer from any liability in respect of the instrument.

Any instrument to be repaired should be forwarded to the supplier, carriage paid and at the owner's risk. A brief description of the fault should be included.



Einige der beschriebenen Optionen können mit diesem Instrument möglicherweise nicht genutzt werden. Vor der Benutzung ist zu prüfen, mit welchen Optionen das gekaufte Gerät ausgestattet ist.

| MEßBEREICH | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modelle | Meßbereich | Bereichsüberschreitung |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Externer Transducer | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolut | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| BESONDERE MERKMALE | |
|---|--|
| Modelle | Merkmale |
| 2000P, 2001P, 2020P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Hintergrundbeleuchtung, Meßbereich Überschreitung, Angleich-Modus, Absolut und Data Hold |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Wie oben angegeben + Meßwertgültigkeit, Meßseinhalten, Meßbereichsperre, Max/Min-Messungen |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Wie oben angegeben + Manuallag und Autolag |

Es ist zu beachten, das Gerät nicht zu überlasten, da sonst die Sensor-Membrane zerstört wird. Diese Zerstörung fällt nicht unter Garantie Ansprüche.

Bitte beachten: die Differenz/Druck messen nur den positiven Druck; schliessen Sie deshalb den positiven Druck nur am positiven Eingang und den negativen Druck am negativen Eingang.

GERÄTE ANWENDUNGEN

Die Bereiche der 2000P Geräte sind wählbar für Differenz- oder Absolutdruckmessungen für einen großen Meßbereich. Sie sind nicht geeignet für die Verwendung mit aggressiven Substanzen oder Hydrocarbonen z.B. Motoröl oder Freon. Um die Geräte mit diesen Stoffen zu verwenden, muß eine Trennvorlage eingesetzt werden.

INSTRUMENT ACCURACIES

From +20°C to +30°C/+68°F to +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 digit
0.25%rdg +0.25%fs +1 digit (-Ve Pressures)
From -10°C to +50°C/+14°F to +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 digit
0.3%rdg +0.3%fs +1 digit (-Ve Pressures)

The overall performance of the instrument is obtained by combining the stated accuracy and any uncertainty due to the measurement process.

WARRANTY

This instrument has been carefully assembled and tested, and is warranted against faulty workmanship and materials for two years from the date of purchase. During the warranty period any defective instrument will be repaired or replaced at the discretion of the manufacturer. This warranty does not cover damage or failure resulting from misuse or accident.

Modification, adjustment or any alteration with the internal arrangement of the instrument shall absolve the manufacturer from any liability in respect of the instrument.

Any instrument to be repaired should be forwarded to the supplier, carriage paid and at the owner's risk. A brief description of the fault should be included.



Einige der beschriebenen Optionen können mit diesem Instrument möglicherweise nicht genutzt werden. Vor der Benutzung ist zu prüfen, mit welchen Optionen das gekaufte Gerät ausgestattet ist.

| MEßBEREICH | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modelle | Meßbereich | Bereichsüberschreitung |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Externer Transducer | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolut | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| BESONDERE MERKMALE | |
|---|--|
| Modelle | Merkmale |
| 2000P, 2001P, 2020P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Hintergrundbeleuchtung, Meßbereich Überschreitung, Angleich-Modus, Absolut und Data Hold |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Wie oben angegeben + Meßwertgültigkeit, Meßseinhalten, Meßbereichsperre, Max/Min-Messungen |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Wie oben angegeben + Manuallag und Autolag |

Es ist zu beachten, das Gerät nicht zu überlasten, da sonst die Sensor-Membrane zerstört wird. Diese Zerstörung fällt nicht unter Garantie Ansprüche.

Bitte beachten: die Differenz/Druck messen nur den positiven Druck; schliessen Sie deshalb den positiven Druck nur am positiven Eingang und den negativen Druck am negativen Eingang.


GERÄTE ANWENDUNGEN

Die Bereiche der 2000P Geräte sind wählbar für Differenz- oder Absolutdruckmessungen für einen großen Meßbereich. Sie sind nicht geeignet für die Verwendung mit aggressiven Substanzen oder Hydrocarbonen z.B. Motoröl oder Freon. Um die Geräte mit diesen Stoffen zu verwenden, muß eine Trennvorlage eingesetzt werden.

RETROILLUMINAZIONE

Premere il tasto ON mantenendolo premuto.

DISPLAY

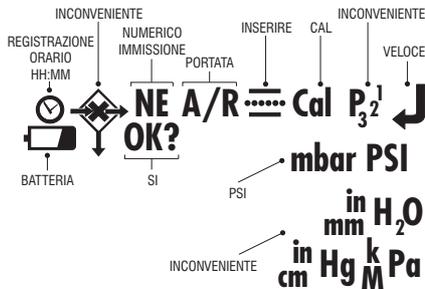

FUORI PORTATA

Se la pressione supera la gamma o va sotto lo zero, il simbolo apparirà sul display.

AZZERAMENTO

Per poter raggiungere la massima precisione, è raccomandato l'azzeramento dello strumento nella presupposizione che lo strumento sia stato utilizzato prima di prendere delle misurazioni **MODELLI 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P**

Assicurarsi che entrambi i porti siano aperti. Se la pressione applicata è nell'ambito dell'1% (3% per i modelli 2000P, 2020P e 2080P) dello zero tarato in fabbrica, abbassando il tasto '0.0' regolerà lo zero alla lettura dell'attuale corrente. Altrimenti l'unità momentaneamente '+', e mantiene la messa a zero precedente. **MODELLI 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P** Premere il tasto invece del tasto 0.0.

ADATTAMENTO ATMOSFERICO ASSOLUTO

Questa caratteristica permette di regolare temporaneamente la pressione ambiente fra i 900 e i 1100mbar. (Fare riferimento al paragrafo seguente).

MODELLI 2005P, 2025P

Aprire il porto all'atmosfera e lo strumento indicherà la pressione ambiente. Premere il tasto 0.0 e 900mbar (oppure l'equivalente in altre unità d'ingegneria) apparirà sul display inizierà a scorrere e quando si fermerà sulla pressione atmosferica richiesta (massima di 1100mbar), cacciare il tasto. L'attuale pressione misurata sarà poi regolata (equalizzata) alla lettura del display e sarà utilizzata per il resto della fase di uso.

Nota: questa regolazione si perde quando lo strumento viene spento.

MODELLO 2085P

Premere il tasto invece del tasto 0.0.


AZZERAMENTO ASSOLUTO 2025P e 2085P

Innanzitutto accendere l'unità e mentre il "MODELLO" appare, premere e tenere premuto il tasto "8" (Hold, Tenere), fino a che

RETROILLUMINAZIONE

Premere il tasto ON mantenendolo premuto.

DISPLAY

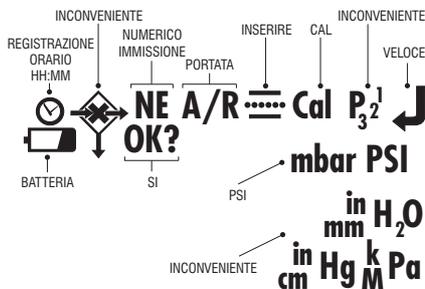

FUORI PORTATA

Se la pressione supera la gamma o va sotto lo zero, il simbolo apparirà sul display.

AZZERAMENTO

Per poter raggiungere la massima precisione, è raccomandato l'azzeramento dello strumento nella presupposizione che lo strumento sia stato utilizzato prima di prendere delle misurazioni **MODELLI 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P**

Assicurarsi che entrambi i porti siano aperti. Se la pressione applicata è nell'ambito dell'1% (3% per i modelli 2000P, 2020P e 2080P) dello zero tarato in fabbrica, abbassando il tasto '0.0' regolerà lo zero alla lettura dell'attuale corrente. Altrimenti l'unità momentaneamente '+', e mantiene la messa a zero precedente. **MODELLI 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P** Premere il tasto invece del tasto 0.0.

ADATTAMENTO ATMOSFERICO ASSOLUTO

Questa caratteristica permette di regolare temporaneamente la pressione ambiente fra i 900 e i 1100mbar. (Fare riferimento al paragrafo seguente).

MODELLI 2005P, 2025P

Aprire il porto all'atmosfera e lo strumento indicherà la pressione ambiente. Premere il tasto 0.0 e 900mbar (oppure l'equivalente in altre unità d'ingegneria) apparirà sul display inizierà a scorrere e quando si fermerà sulla pressione atmosferica richiesta (massima di 1100mbar), cacciare il tasto. L'attuale pressione misurata sarà poi regolata (equalizzata) alla lettura del display e sarà utilizzata per il resto della fase di uso.

Nota: questa regolazione si perde quando lo strumento viene spento.

MODELLO 2085P

Premere il tasto invece del tasto 0.0.

AZZERAMENTO ASSOLUTO 2025P e 2085P

Innanzitutto accendere l'unità e mentre il "MODELLO" appare, premere e tenere premuto il tasto "8" (Hold, Tenere), fino a che

8

29

8

29



Alcune delle opzioni descritte potrebbero non essere valide nell'ambito di questo strumento. Prima di procedere, controllare le funzioni dello strumento che avete acquistato.

| PORTATA | | |
|---------------------|--|---|
| Modelli | Portata di Funzionamento | Portata in eccesso |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10 ³ H ₂ O | 350mbar / 140 ³ H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52 ³ H ₂ O | 1bar / 401 ³ H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101,5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Trasduttore esterno | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar assoluto | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Modelli | Caratteristiche |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Retroluminazione, Fuori portata, Azzeramento assoluto & Trattenimento |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Come sopra plus Stabilizzazione, Unità di pressione, Portata di dispositivo di bloccaggio & Max/Min |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Come sopra plus Registrazione manuale e Automatica |

Particolare attenzione va prestata per evitare di apportare eccessiva pressione al dispositivo dato che ciò potrebbe causare la rottura della membrana. Questo non sarebbe incluso nella garanzia del fabbricante.

NOTA: Gli strumenti di taratura e differenziali misureranno solamente pressioni positive, vale a dire pressioni positive applicate al porto positivo, o pressione negativa applicata al porto negativo.

APPLICAZIONI DELLO STRUMENTO

Gli strumenti con una portata 2000P sono adatti per tarature, differenziali o misurazioni assolute su una vasta gamma di pressioni. Non sono adatti per l'uso con sostanze corrosive o idrocarburi ciclici, p. es. olio per motori, trasmissione di fluidi e freon. Per poter usare il 2000P con questi composti è indispensabile provvedere isolamento nella forma di un buffer, tipo oli minerali o aria secca.

FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

BATTERIE

Due batterie di tipo AA o elementi equivalenti (non fornite). Per montaggio e sostituzione seguire le istruzioni sul retro dello strumento. Quando il simbolo appare sul display, sostituire le batterie.

VALUTAZIONE IP65/IP67

La valutazione di impermeabilità di questo prodotto non sarà mantenuta a meno che le vite che mantengono il compartimento delle batterie sono strette saldamente quando si inseriscono o si sostituiscono le batterie.

ON - OFF

Premere il tasto **ON** per attivare ed il tasto **OFF** per disattivare. Spegnimento automatico avviene dopo 12 minuti, ameno che non sia attivato un tasto oppure se lo strumento è selezionato nella posizione **Autolog** oppure **MAX/MIN**. Il tasto viene con-servato quando l'apparecchio è acceso, la funzione di disinserimento automatico viene disattivata quando l'apparecchio viene spento.

28

BEDIENUNG BATTERIE

2 AA Batterie oder ähnlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bedienungsanleitung ist auf die Geräterückseite zu finden.

Wenn im Display erscheint, sollten Sie die Batterie wechseln

IP65/IP67 SCHUTZKLASSE GEGEN STAUB UND WASSER

Die Schutzklassen IP65/67 bleiben nur dann erhalten, wenn nach dem Einbau von Batterien bzw. dem Batteriewechsel, der Deckel mit Dichtung ordnungsgemäß aufgesetzt und verschraubt wird.


EIN/AUSSCHALTEN

Die **ON** Taste schaltet das Gerät ein und die **OFF** Taste schaltet das Gerät aus. Automatische Abschaltung nach 12 Minuten falls keine Taste aktiviert wird oder das Gerät in Register - oder **MAX/MIN** Modus ist. Sollten Sie die Taste beim Einschalten gedrückt halten, wird die automatische Abschaltung ausgeschaltet.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Taste **ON** gedrückt halten.

ANZEIGE

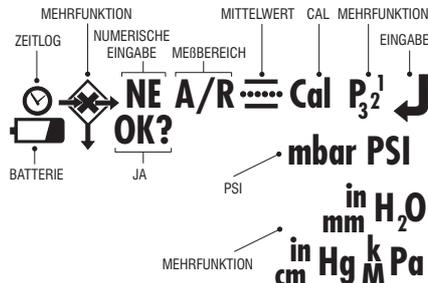

9

BEREICHSÜBERSCHREITUNG

Wenn der Druck über den Meßbereichsendwert hinaus oder unterhalb 0 geht, wird am Display angezeigt.

NULLPUNKTKORREKTUR

Um ein Maximum an Genauigkeit zu erhalten, sollten Sie das Gerät in der Umgebung auf Null stellen in welcher Sie es auch verwenden.

MODELLE 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Beide Druckanschlüsse sind beim Nullpunktgleich zu öffnen. Wenn der Druck im Bereich 1% v.B. des im Werk kalibrierten Bereich ist (3% für Modelle 2000P, 2020P und 2080P), wird durch Betätigung der 0-Taste eine Nullpunktkorrektur des momentanen Wertes durchgeführt.

MODELLE 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P

Die Taste anstatt 0.0 drücken.

ATMOSPÄRENABGLEICHS-ABSOLUT

Dies ermöglicht die zeitweilige Einstellung der Außendruck zwischen 900 mbar und 1100mbar. (Bitte beachten Sie den untenstehenden Abschnitt).



Alcune delle opzioni descritte potrebbero non essere valide nell'ambito di questo strumento. Prima di procedere, controllare le funzioni dello strumento che avete acquistato.

| PORTATA | | |
|---------------------|--|---|
| Modelli | Portata di Funzionamento | Portata in eccesso |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10 ³ H ₂ O | 350mbar / 140 ³ H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52 ³ H ₂ O | 1bar / 401 ³ H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101,5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Trasduttore esterno | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar assoluto | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Modelli | Caratteristiche |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Retroluminazione, Fuori portata, Azzeramento assoluto & Trattenimento |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Come sopra plus Stabilizzazione, Unità di pressione, Portata di dispositivo di bloccaggio & Max/Min |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Come sopra plus Registrazione manuale e Automatica |

Particolare attenzione va prestata per evitare di apportare eccessiva pressione al dispositivo dato che ciò potrebbe causare la rottura della membrana. Questo non sarebbe incluso nella garanzia del fabbricante.

NOTA: Gli strumenti di taratura e differenziali misureranno solamente pressioni positive, vale a dire pressioni positive applicate al porto positivo, o pressione negativa applicata al porto negativo.

APPLICAZIONI DELLO STRUMENTO

Gli strumenti con una portata 2000P sono adatti per tarature, differenziali o misurazioni assolute su una vasta gamma di pressioni. Non sono adatti per l'uso con sostanze corrosive o idrocarburi ciclici, p. es. olio per motori, trasmissione di fluidi e freon. Per poter usare il 2000P con questi composti è indispensabile provvedere isolamento nella forma di un buffer, tipo oli minerali o aria secca.

FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

BATTERIE

Due batterie di tipo AA o elementi equivalenti (non fornite). Per montaggio e sostituzione seguire le istruzioni sul retro dello strumento. Quando il simbolo appare sul display, sostituire le batterie.

VALUTAZIONE IP65/IP67

La valutazione di impermeabilità di questo prodotto non sarà mantenuta a meno che le vite che mantengono il compartimento delle batterie sono strette saldamente quando si inseriscono o si sostituiscono le batterie.

ON - OFF

Premere il tasto **ON** per attivare ed il tasto **OFF** per disattivare. Spegnimento automatico avviene dopo 12 minuti, ameno che non sia attivato un tasto oppure se lo strumento è selezionato nella posizione **Autolog** oppure **MAX/MIN**. Il tasto viene con-servato quando l'apparecchio è acceso, la funzione di disinserimento automatico viene disattivata quando l'apparecchio viene spento.

28

BEDIENUNG BATTERIE

2 AA Batterie oder ähnlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bedienungsanleitung ist auf die Geräterückseite zu finden.

Wenn im Display erscheint, sollten Sie die Batterie wechseln

IP65/IP67 SCHUTZKLASSE GEGEN STAUB UND WASSER

Die Schutzklassen IP65/67 bleiben nur dann erhalten, wenn nach dem Einbau von Batterien bzw. dem Batteriewechsel, der Deckel mit Dichtung ordnungsgemäß aufgesetzt und verschraubt wird.


EIN/AUSSCHALTEN

Die **ON** Taste schaltet das Gerät ein und die **OFF** Taste schaltet das Gerät aus. Automatische Abschaltung nach 12 Minuten falls keine Taste aktiviert wird oder das Gerät in Register - oder **MAX/MIN** Modus ist. Sollten Sie die Taste beim Einschalten gedrückt halten, wird die automatische Abschaltung ausgeschaltet.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Taste **ON** gedrückt halten.

ANZEIGE

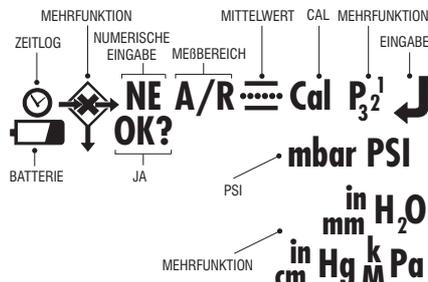

9

BEREICHSÜBERSCHREITUNG

Wenn der Druck über den Meßbereichsendwert hinaus oder unterhalb 0 geht, wird am Display angezeigt.

NULLPUNKTKORREKTUR

Um ein Maximum an Genauigkeit zu erhalten, sollten Sie das Gerät in der Umgebung auf Null stellen in welcher Sie es auch verwenden.

MODELLE 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Beide Druckanschlüsse sind beim Nullpunktgleich zu öffnen. Wenn der Druck im Bereich 1% v.B. des im Werk kalibrierten Bereich ist (3% für Modelle 2000P, 2020P und 2080P), wird durch Betätigung der 0-Taste eine Nullpunktkorrektur des momentanen Wertes durchgeführt.

MODELLE 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P

Die Taste anstatt 0.0 drücken.

ATMOSPÄRENABGLEICHS-ABSOLUT

Dies ermöglicht die zeitweilige Einstellung der Außendruck zwischen 900 mbar und 1100mbar. (Bitte beachten Sie den untenstehenden Abschnitt).

MODELLE 2005P, 2025P

Druckeingang öffnen, atmosphärischer Druck wird angezeigt. Die **0.0** Taste drücken. 900mbar (oder einer äquivalenten Einheit) erscheint im Display. Wenn der gewünschte Druck angezeigt wird (max. 1100mbar) Taste loslassen.

Der augenblickliche Wert wird dann für den Rest der Messung zugrundegelegt. Durch das manuelle Abschalten wird der Wert gelöscht.

MODELLE 2085P

Die Taste  anstatt **0.0** drücken.

NULLABGLEICHS-ABSOLUT 2025P und 2085P

Schalten Sie die Einheit zunächst ein, und während das "MODELL" angezeigt wird, drücken Sie die Taste "8" (Halten) hinunter, bis die momentane Abweichung angezeigt wird. Durch Drücken der Taste "8" wird jede zuvor gespeicherte Abweichung gelöscht und die Einheit wird auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Um eine neue Abweichung einzugeben oder die vorhandene Abweichung zu verändern, drücken Sie "5", um die Abweichung zu erhöhen (Halten für automatische Erhöhung), oder "2", um die Abweichung zu verringern (Halten für automatische Verringerung), und "0" (Abgleichen), um diese neue Abweichung zu akzeptieren und dauerhaft zu speichern. Bis zu einer maximalen Abweichung von +/- 20mbar (1% von FSD). Durch das Drücken von "aus" bei diesem Vorgang wird der zuvor gespeicherte Wert beibehalten.

DATA HOLD

Um einen Meßwert 'einzufrieren' drücken Sie die  Taste und  wird im Display angezeigt. Der Meßwert bleibt auf der Anzeige bis diese Taste  nochmals gedrückt wird.

ANSCHLÜSSE

Die Anschlußöffnung(en) des Gerätes sind für einen Schlauch mit 4mm Innendurchmesser und 1mm Wandstärke vorgesehen. Um diese Schlauchleitung zu montieren, ist die Klemm-Mutter zu lösen und die Schlauchleitung über den gestuften Schaft zu schieben. Klemm-Mutter wieder festschrauben.

Beachten Sie: Befestigen Sie die an den Drucköffnungen befindlichen Anschlüsse nicht mit einer größeren Drehkraft als 2Nm, da die Druckdichtung ansonsten beschädigt werden könnte.

HANDPUMPE (FALLS VERWENDET)

Gebrauchen Sie das T-Stück, um die Handpumpe mit dem + Eingang des Gerätes und die Test-Ausrüstung zu verbinden. Entleeren Sie das System mit der Handpumpe beim Drehen des Auslaßventils nach links. Die Einstellung kann mit dem Feinregler auf der Skalenmitte erfolgen; dies hat ein Feingewinde. Auslaßventil schliessen und mit der Handpumpe zu pumpen, um den gewünschten Druck aufzubauen Die Feinreglung des gewünschten Druckes erfolgt durch Drehen der mit einem Gewinde versehenen Taste. Das Auslaßventil kann zur Entlüftung des Systems benutzt werden.

Achtung: das Gerät darf nicht mit zu hohem Druck beaufschlagt werden; die Handpumpe kann bis zu 7bar Druck erzeugen.

Die Handpumpe darf nicht mit den Gerätversionen 2000P,2020P und 2080P verwendet werden.

PLUS BEDIENUNG

Die Modelle 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P 2087P und 2088P haben einige zusätzliche Funktionen.

MODELLE 2005P, 2025P

Druckeingang öffnen, atmosphärischer Druck wird angezeigt. Die **0.0** Taste drücken. 900mbar (oder einer äquivalenten Einheit) erscheint im Display. Wenn der gewünschte Druck angezeigt wird (max. 1100mbar) Taste loslassen.

Der augenblickliche Wert wird dann für den Rest der Messung zugrundegelegt. Durch das manuelle Abschalten wird der Wert gelöscht.

MODELLE 2085P

Die Taste  anstatt **0.0** drücken.

NULLABGLEICHS-ABSOLUT 2025P und 2085P

Schalten Sie die Einheit zunächst ein, und während das "MODELL" angezeigt wird, drücken Sie die Taste "8" (Halten) hinunter, bis die momentane Abweichung angezeigt wird. Durch Drücken der Taste "8" wird jede zuvor gespeicherte Abweichung gelöscht und die Einheit wird auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Um eine neue Abweichung einzugeben oder die vorhandene Abweichung zu verändern, drücken Sie "5", um die Abweichung zu erhöhen (Halten für automatische Erhöhung), oder "2", um die Abweichung zu verringern (Halten für automatische Verringerung), und "0" (Abgleichen), um diese neue Abweichung zu akzeptieren und dauerhaft zu speichern. Bis zu einer maximalen Abweichung von +/- 20mbar (1% von FSD). Durch das Drücken von "aus" bei diesem Vorgang wird der zuvor gespeicherte Wert beibehalten.

DATA HOLD

Um einen Meßwert 'einzufrieren' drücken Sie die  Taste und  wird im Display angezeigt. Der Meßwert bleibt auf der Anzeige bis diese Taste  nochmals gedrückt wird.

ANSCHLÜSSE

Die Anschlußöffnung(en) des Gerätes sind für einen Schlauch mit 4mm Innendurchmesser und 1mm Wandstärke vorgesehen. Um diese Schlauchleitung zu montieren, ist die Klemm-Mutter zu lösen und die Schlauchleitung über den gestuften Schaft zu schieben. Klemm-Mutter wieder festschrauben.

Beachten Sie: Befestigen Sie die an den Drucköffnungen befindlichen Anschlüsse nicht mit einer größeren Drehkraft als 2Nm, da die Druckdichtung ansonsten beschädigt werden könnte.

HANDPUMPE (FALLS VERWENDET)

Gebrauchen Sie das T-Stück, um die Handpumpe mit dem + Eingang des Gerätes und die Test-Ausrüstung zu verbinden. Entleeren Sie das System mit der Handpumpe beim Drehen des Auslaßventils nach links. Die Einstellung kann mit dem Feinregler auf der Skalenmitte erfolgen; dies hat ein Feingewinde. Auslaßventil schliessen und mit der Handpumpe zu pumpen, um den gewünschten Druck aufzubauen Die Feinreglung des gewünschten Druckes erfolgt durch Drehen der mit einem Gewinde versehenen Taste. Das Auslaßventil kann zur Entlüftung des Systems benutzt werden.

Achtung: das Gerät darf nicht mit zu hohem Druck beaufschlagt werden; die Handpumpe kann bis zu 7bar Druck erzeugen.

Die Handpumpe darf nicht mit den Gerätversionen 2000P,2020P und 2080P verwendet werden.

PLUS BEDIENUNG

Die Modelle 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P 2087P und 2088P haben einige zusätzliche Funktionen.

SÉLECTION DU CAPTEUR DE PRESSION**Modèles 2024P, 2084P**

Après l'allumage, si vous appuyez sur la touche  (2024P - touche "0.0") et la maintenez enfoncée, l'écran fera défiler les options possibles de la gamme du transducteur de 10,0 à 50,0 bar (en 5 bar) ou de 55,0 à 500,0 bar (en 5 bar) (pour en sélectionner une, relâcher la touche). ---- apparaît sur l'écran. Pour personnaliser, maintenez à nouveau la touche  (2024P -

touche "0.0") appuyée pour sélectionner la gamme de tension à l'entrée, de 10,0 à 50,0 bars avec une tension de 1 à 50 mV (de 1 en 1 mV) ou de 55,0 à 500,0 bar avec une tension de 10 à 50 mV (de 1 en 1 mV). Relâchez pour sélectionner. Ce sont désormais les réglages par défaut.

CONNEXION DE CAPTEUR DE PRESSION EXTERNE

Gamme de pression sélectionnable (en bar) avec gamme de sensibilité sélectionnable (en mV).

Alimentation fournie

+5 Volts (± 0,25 Volts équivalent à 5%)

Instructions de câblage

Fil rouge = courant + , Fil bleu = courant - ,

Fil vert = courant + , Fil jaune = courant -

ATTENTION: Veillez à respecter les instructions concernant le câblage du fait qu'un câblage incorrect est susceptible d'endommager l'appareil.

Précisions de l'instrument

De +20°C à +30°C/ de+68°F à +86°F: 0,1%rdg +0,1%fs +1 chiffre
0,25%rdg +0,25%fs +1 chiffre (pressions négatives)
De -10°C à +50°C/ de+14°F à +122°F: 0,15%rdg +0,15%fs +1 chiffre
0,3%rdg +0,3%fs +1 chiffre (pressions négatives)

CALIBRATION

Cet appareil a été calibré en utilisant un poids mort qui se réfère de façon valable aux étalons nationaux.

La performance générale de l'instrument peut être vérifiée en combinant les mesures de précision ci-dessus et les incertitudes liées à l'opération de mesure.

GARANTIE

Cet appareil a été assemblé et testé très rigoureusement et est garanti pour la fabrication et les pièces pour 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant la période de la garantie tout appareil défectueux sera réparé à la discrétion du fabricant. Cette garantie ne couvre pas les avaries ou le mal fonctionnement résultant d'un accident ou d'un usage anormal. Tout instrument qui doit être réparé doit être envoyé au fabricant, frais d'envoi payés et tous risques acceptés par l'expéditeur. Une brève description de la mal fonction doit accompagner l'envoi.

SÉLECTION DU CAPTEUR DE PRESSION**Modèles 2024P, 2084P**

Après l'allumage, si vous appuyez sur la touche  (2024P - touche "0.0") et la maintenez enfoncée, l'écran fera défiler les options possibles de la gamme du transducteur de 10,0 à 50,0 bar (en 5 bar) ou de 55,0 à 500,0 bar (en 5 bar) (pour en sélectionner une, relâcher la touche). ---- apparaît sur l'écran. Pour personnaliser, maintenez à nouveau la touche  (2024P -

touche "0.0") appuyée pour sélectionner la gamme de tension à l'entrée, de 10,0 à 50,0 bars avec une tension de 1 à 50 mV (de 1 en 1 mV) ou de 55,0 à 500,0 bar avec une tension de 10 à 50 mV (de 1 en 1 mV). Relâchez pour sélectionner. Ce sont désormais les réglages par défaut.

CONNEXION DE CAPTEUR DE PRESSION EXTERNE

Gamme de pression sélectionnable (en bar) avec gamme de sensibilité sélectionnable (en mV).

Alimentation fournie

+5 Volts (± 0,25 Volts équivalent à 5%)

Instructions de câblage

Fil rouge = courant + , Fil bleu = courant - ,

Fil vert = courant + , Fil jaune = courant -

ATTENTION: Veillez à respecter les instructions concernant le câblage du fait qu'un câblage incorrect est susceptible d'endommager l'appareil.

Précisions de l'instrument

De +20°C à +30°C/ de+68°F à +86°F: 0,1%rdg +0,1%fs +1 chiffre
0,25%rdg +0,25%fs +1 chiffre (pressions négatives)
De -10°C à +50°C/ de+14°F à +122°F: 0,15%rdg +0,15%fs +1 chiffre
0,3%rdg +0,3%fs +1 chiffre (pressions négatives)

CALIBRATION

Cet appareil a été calibré en utilisant un poids mort qui se réfère de façon valable aux étalons nationaux.

La performance générale de l'instrument peut être vérifiée en combinant les mesures de précision ci-dessus et les incertitudes liées à l'opération de mesure.

GARANTIE

Cet appareil a été assemblé et testé très rigoureusement et est garanti pour la fabrication et les pièces pour 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant la période de la garantie tout appareil défectueux sera réparé à la discrétion du fabricant. Cette garantie ne couvre pas les avaries ou le mal fonctionnement résultant d'un accident ou d'un usage anormal. Tout instrument qui doit être réparé doit être envoyé au fabricant, frais d'envoi payés et tous risques acceptés par l'expéditeur. Une brève description de la mal fonction doit accompagner l'envoi.

MODE MOYEN

Appuyez sur la touche \bar{x} (en mode **MAX/MIN**) le symbol $\bar{\bar{x}}$ et la valeur moyenne seront affichés. Appuyez à nouveau sur la touche \bar{x} pour retourner en mode **MAX/MIN**.

DÉTECTION DE FUITE

Cette fonction permet la détection des fuites dans les systèmes de pression pour un grand nombre d'applications. Les résultats sont mémorisés mais vous ne pouvez pas les faire sortir directement sur DigiLog en utilisant DigiLink. Il faut utiliser l'hyperterminal de votre ordinateur et les faire sortir comme pour une imprimante Epson. Quand vous enregistrez les pressions (**P1**, **P2**, **P3**) les points décimaux doivent être les mêmes que pour la gamme de pression que vous utilisez. Voir détails sur la page dernière.

MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur la touche **A/R** (pas en mode **MAX/MIN**). **NE** et **P1** seront affichés. Enregistrez la pression précontrainte (si vous ne voulez pas utiliser cette fonction appuyez sur la touche \downarrow , **NE** et **P2** seront affichés. Enregistrez la pression de démarrage, appuyez sur la touche \downarrow , **NE** et **P3** seront affichés. Enregistrez le changement de pression admissible et appuyez sur la touche \downarrow . L'appareil peut maintenant commencer le test et **P1** sera affiché.

FAIRE UN TEST

Cette fonction marchera seulement quand **P1** est affiché. Appliquez la pression jusqu'à ce que **P1** devienne **P2**. Si une pression **P1** (une pression précontrainte) a été enregistrée il faut régler l'appareil à cette pression. Évitez le système. L'affichage sera effacé pendant la durée du test. **PASS** ou **FAIL** sera affiché, les résultats seront mémorisés automatiquement avec une référence en temps réel. Vous pouvez visualiser les résultats en appuyant sur la touche \odot et **1** ou les faire sortir sur une imprimante Epson ou compatible en appuyant sur la touche \odot et **4**. Pour les faire sortir sur ordinateur il faut utiliser l'hyperterminal de votre ordinateur. Avant de faire un autre test, il faut faire sortir les résultats qui seront perdus autrement. Une fois que **PASS** ou **FAIL** a été affiché la valeur actuelle sera affichée. Il faut remettre l'appareil à l'état initial avant de commencer un autre test

ECHELLE PERSONNALISÉE

Appuyer sur \triangleleft , **NE** apparaît et l'afficheur s'éteint; Entrer le pourcentage de l'échelle. Les deux premiers digits sont pris en compte. Pour obtenir une échelle comprise entre 1 et 99%. Cette valeur sera le coefficient multiplicateur de l'échelle personnalisée. **NE** restera affiché, les valeurs courantes s'affichent. Une flèche sera affichée pour montrer que la fonction est active.

ATTENTION: Dans ce mode, l'indicateur **OUT** de dépassement de gamme ne fonctionne pas. Ne pas utiliser l'appareil en surpression.

MODE MOYEN

Appuyez sur la touche \bar{x} (en mode **MAX/MIN**) le symbol $\bar{\bar{x}}$ et la valeur moyenne seront affichés. Appuyez à nouveau sur la touche \bar{x} pour retourner en mode **MAX/MIN**.

DÉTECTION DE FUITE

Cette fonction permet la détection des fuites dans les systèmes de pression pour un grand nombre d'applications. Les résultats sont mémorisés mais vous ne pouvez pas les faire sortir directement sur DigiLog en utilisant DigiLink. Il faut utiliser l'hyperterminal de votre ordinateur et les faire sortir comme pour une imprimante Epson. Quand vous enregistrez les pressions (**P1**, **P2**, **P3**) les points décimaux doivent être les mêmes que pour la gamme de pression que vous utilisez. Voir détails sur la page dernière.

MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur la touche **A/R** (pas en mode **MAX/MIN**). **NE** et **P1** seront affichés. Enregistrez la pression précontrainte (si vous ne voulez pas utiliser cette fonction appuyez sur la touche \downarrow , **NE** et **P2** seront affichés. Enregistrez la pression de démarrage, appuyez sur la touche \downarrow , **NE** et **P3** seront affichés. Enregistrez le changement de pression admissible et appuyez sur la touche \downarrow . L'appareil peut maintenant commencer le test et **P1** sera affiché.

FAIRE UN TEST

Cette fonction marchera seulement quand **P1** est affiché. Appliquez la pression jusqu'à ce que **P1** devienne **P2**. Si une pression **P1** (une pression précontrainte) a été enregistrée il faut régler l'appareil à cette pression. Évitez le système. L'affichage sera effacé pendant la durée du test. **PASS** ou **FAIL** sera affiché, les résultats seront mémorisés automatiquement avec une référence en temps réel. Vous pouvez visualiser les résultats en appuyant sur la touche \odot et **1** ou les faire sortir sur une imprimante Epson ou compatible en appuyant sur la touche \odot et **4**. Pour les faire sortir sur ordinateur il faut utiliser l'hyperterminal de votre ordinateur. Avant de faire un autre test, il faut faire sortir les résultats qui seront perdus autrement. Une fois que **PASS** ou **FAIL** a été affiché la valeur actuelle sera affichée. Il faut remettre l'appareil à l'état initial avant de commencer un autre test

ECHELLE PERSONNALISÉE

Appuyer sur \triangleleft , **NE** apparaît et l'afficheur s'éteint; Entrer le pourcentage de l'échelle. Les deux premiers digits sont pris en compte. Pour obtenir une échelle comprise entre 1 et 99%. Cette valeur sera le coefficient multiplicateur de l'échelle personnalisée. **NE** restera affiché, les valeurs courantes s'affichent. Une flèche sera affichée pour montrer que la fonction est active.

ATTENTION: Dans ce mode, l'indicateur **OUT** de dépassement de gamme ne fonctionne pas. Ne pas utiliser l'appareil en surpression.

MITTELWERT-BILDUNG

Mit dem = Schalter können Sie das Gerät in einen Angleich-Modus schalten. In diesem Modus wird der Durchschnittswert der letzten drei Messungen angezeigt um eine unruhige Anzeige zu vermeiden.

VERSCHIEDENE EINHEITEN

Mit dem \odot Knopf können Sie unter den verschiedenen Einheiten umschalten. Diese Einstellung bleibt beim Abschalten gespeichert und erscheint beim neuen Einschalten im Display. Siehe Tabelle auf der Rückseite. Der Typ 20x0P (Messbereich 0-25mbar) kann die Einheiten bar und mmHg nicht im Display darstellen. Beim Einschalten eines Gerätes das in der bar Anzeige steht, wird keine Einheit angezeigt. Durch drücken der Autorange-Taste wird die Messung auf mbar umgestellt. Die Einheit mbar erscheint im Display. Bei Messungen in mmHg wird lediglich Hg im Display angezeigt. Diese Funktion ist im Speichermodus nicht in Betrieb.

Beachten Sie: 2024P-2084P

k = 10° Bei Benutzung in "H₂O and Pa

M = 10° Bei Benutzung in "H₂O and Pa

MAX/MIN MESSUNG

Dieser Modus wird durch Drücken der \diamond Taste aktiviert. Das Gerät mißt die aktuellen Werte und speichert gleichzeitig die Minimum und Maximalwerte. Um dies anzuzeigen drücken Sie die Taste \wedge nochmals und Sie sehen am Display den Maximalwert, \wedge steht auf dem Display. Durch erneutes Drücken erscheint der Minimumwert, \vee steht auf dem Display. Ein weiteres Betätigen wechselt in den aktuellen Meßmodus

Beim Drücken der Taste \bar{x} wird der Durchschnittswert angezeigt $\bar{\bar{x}}$ erscheint am Display. Drücken Sie auf die Taste \bar{x} um in den aktuellen Meßmodus zurückzukehren.

ACHTUNG: Um die MAX/MIN Werte zu löschen müssen Sie das Gerät ausschalten.

ACHTUNG: Es kann sein, dass einige Funktionen während des Abspeicherns von Informationen im Auto-, Manuellen oder MAX/MIN-Modus zeitweilig inaktiv sind. Auf diese Weise soll eine unbeabsichtigte Vermischung der Parameter in einer der obigen Betriebsarten verhindert werden. Zur Reaktivierung dieser Funktionen: Löschen Sie bitte alle gespeicherten Informationen wie im Abschnitt "Datenausgabe" beschrieben.

AUTOMATISCHE BEREICHSEINSTELLUNG

Bei Betätigen dieser Taste wird die optimale Auflösung für den angezeigten Wert automatisch eingestellt. **A/R** erscheint im Display. Durch erneutes Drücken dieser Taste schalten Sie diesen Modus wieder ab. Diese Auflösung wird für den ganzen Meßbereich benutzt, sogar wenn es Druckschwankungen geben sollte.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Modelle 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P und 2088P

AUFZEICHNUNGS-MODUS

Mit diesen Geräten können Sie bis 250 Daten speichern und auf PC oder Epson Drucker mittels Digitron's Infrarot XYZ Digi-Link abrufen. Digitron bietet auch passende Software, die unter WINDOWS lauffähig ist.

Beachten Sie: Es kann sein, dass einige Funktionen während des Abspeicherns von Informationen im Auto-, Manuellen oder MAX/MIN-Modus zeitweilig inaktiv sind. Auf diese Weise soll eine unbeabsichtigte Vermischung der Parameter in einer der obigen Betriebsarten verhindert werden.

MITTELWERT-BILDUNG

Mit dem = Schalter können Sie das Gerät in einen Angleich-Modus schalten. In diesem Modus wird der Durchschnittswert der letzten drei Messungen angezeigt um eine unruhige Anzeige zu vermeiden.

VERSCHIEDENE EINHEITEN

Mit dem \odot Knopf können Sie unter den verschiedenen Einheiten umschalten. Diese Einstellung bleibt beim Abschalten gespeichert und erscheint beim neuen Einschalten im Display. Siehe Tabelle auf der Rückseite. Der Typ 20x0P (Messbereich 0-25mbar) kann die Einheiten bar und mmHg nicht im Display darstellen. Beim Einschalten eines Gerätes das in der bar Anzeige steht, wird keine Einheit angezeigt. Durch drücken der Autorange-Taste wird die Messung auf mbar umgestellt. Die Einheit mbar erscheint im Display. Bei Messungen in mmHg wird lediglich Hg im Display angezeigt. Diese Funktion ist im Speichermodus nicht in Betrieb.

Beachten Sie: 2024P-2084P

k = 10° Bei Benutzung in "H₂O and Pa

M = 10° Bei Benutzung in "H₂O and Pa

MAX/MIN MESSUNG

Dieser Modus wird durch Drücken der \diamond Taste aktiviert. Das Gerät mißt die aktuellen Werte und speichert gleichzeitig die Minimum und Maximalwerte. Um dies anzuzeigen drücken Sie die Taste \wedge nochmals und Sie sehen am Display den Maximalwert, \wedge steht auf dem Display. Durch erneutes Drücken erscheint der Minimumwert, \vee steht auf dem Display. Ein weiteres Betätigen wechselt in den aktuellen Meßmodus

Beim Drücken der Taste \bar{x} wird der Durchschnittswert angezeigt $\bar{\bar{x}}$ erscheint am Display. Drücken Sie auf die Taste \bar{x} um in den aktuellen Meßmodus zurückzukehren.

ACHTUNG: Um die MAX/MIN Werte zu löschen müssen Sie das Gerät ausschalten.

ACHTUNG: Es kann sein, dass einige Funktionen während des Abspeicherns von Informationen im Auto-, Manuellen oder MAX/MIN-Modus zeitweilig inaktiv sind. Auf diese Weise soll eine unbeabsichtigte Vermischung der Parameter in einer der obigen Betriebsarten verhindert werden. Zur Reaktivierung dieser Funktionen: Löschen Sie bitte alle gespeicherten Informationen wie im Abschnitt "Datenausgabe" beschrieben.

AUTOMATISCHE BEREICHSEINSTELLUNG

Bei Betätigen dieser Taste wird die optimale Auflösung für den angezeigten Wert automatisch eingestellt. **A/R** erscheint im Display. Durch erneutes Drücken dieser Taste schalten Sie diesen Modus wieder ab. Diese Auflösung wird für den ganzen Meßbereich benutzt, sogar wenn es Druckschwankungen geben sollte.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Modelle 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P und 2088P

AUFZEICHNUNGS-MODUS

Mit diesen Geräten können Sie bis 250 Daten speichern und auf PC oder Epson Drucker mittels Digitron's Infrarot XYZ Digi-Link abrufen. Digitron bietet auch passende Software, die unter WINDOWS lauffähig ist.

Beachten Sie: Es kann sein, dass einige Funktionen während des Abspeicherns von Informationen im Auto-, Manuellen oder MAX/MIN-Modus zeitweilig inaktiv sind. Auf diese Weise soll eine unbeabsichtigte Vermischung der Parameter in einer der obigen Betriebsarten verhindert werden.

Zur Reaktivierung dieser Funktionen: Löschen Sie bitte alle gespeicherten Informationen wie im Abschnitt "Datenausgabe" beschrieben.

ZEIT EINSTELLEN

• Taste für 5 Sekunden gedrückt halten. **⏸** und **NE** sowie das Jahr und der Monat sind im Display angezeigt. Das Jahr und der Monat können auf Wunsch geändert werden. **↓** Taste drücken. Die Zeit wird angezeigt und kann auf Wunsch geändert werden. **↓** Taste drücken. Das Gerät kehrt zum normalen Modus zurück.

LOGGING AUF BEDARF

Mit dieser Funktion können Daten erfasst und gespeichert werden. Ein Maximum von 50 Meßwerten kann gespeichert werden. Um die Daten zu speichern, **⏸** Taste betätigen. **⏸**, **NE** und **0** werden angezeigt. Es ist nicht unbedingt erforderlich, eine vierstellige Zahl nebst Dezimalstelle einzugeben - es ist jedoch möglich, eine Referenznummer mit bis zu vier Stellen einschliesslich Dezimalstelle einzugeben. Drücken Sie nochmals auf die Taste **↓** um die Daten, die Zeit, das Datum und die Referenz zu speichern. Das Gerät kehrt in den normalen Meßmodus zurück. **⏸** wird angezeigt bis die gespeicherten Daten gelöscht sind.

VORWAHL-LOGGING

Diese Funktion erlaubt Messungen über vorgegebene Zeitintervalle. Sie können diese Funktion nicht benutzen, wenn Daten gespeichert sind. **⏸** oder **⏸** erscheint im Display. Drücken Sie auf die Taste **⏸**. **NE** und **0000**. Zeitintervalle in ST:MM eingeben (z.B. um eine Zeitintervalle von 1 Minute zu benutzen, sollten Sie 0001 eingeben) und auf die **↓** Taste drücken. Der aktuelle Meßwert wird angezeigt. **⏸** bleibt angezeigt bis die Daten gelöscht sind. Das Gerät kann maximal 250 Meßwerte speichern.

DATENAUSGABE

Um die Daten abzurufen, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸**, dann auf die Tasten **1** und **↓**. Die erste gespeicherte Temperatur wird angezeigt. Drücken Sie nochmals auf die Taste **↓**, um weitere Daten auszuwerten oder auf irgendeine andere Taste um in den normalen Meßmodus zurückzukehren.

Um die Daten auszudrucken, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸**, dann auf die Taste **2**. Wenn Sie die Daten ausdrucken wollen, müssen Sie die Tasten **⏸** und **4** betätigen. Sie sollten zuerst feststellen, daß der PC angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Druckerbedingungen sind: 9600 Baud, 8 Datenbit, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Durchflußreglung. Sie können auch das Hyperterminal Ihres PCs gebrauchen. Die gewählte Option wird während der Übertragung angezeigt aktuellen Meßmodus zurück und das automatische Logging wird abgestellt.

Um die Daten zu löschen, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸** und dann auf die Tasten **3** und **↓**. Nach einer kurzen Verzögerung, um eine unabsichtliche Löschung zu vermeiden, wird **⏸** angezeigt. Die **↓** und **⏸** Symbole sind nicht angezeigt d.h. der Speicher ist gelöscht. Das Gerät kehrt in den aktuellen Meßmodus zurück. Wenn die **3** Taste gedrückt worden ist aber die Daten nicht gelöscht werden sollen, schalten Sie das Instrument aus und wieder an.

MITTELWERT-MESSUNGEN

Press **⏸** Taste betätigen (in **MAX/MIN** modus) und das **⏸** Symbol, sowie die Mittelwert-Messung werden angezeigt. Die **⏸** Taste betätigen um in den **MAX/MIN** modus zurückzukehren.

Zur Reaktivierung dieser Funktionen: Löschen Sie bitte alle gespeicherten Informationen wie im Abschnitt "Datenausgabe" beschrieben.

ZEIT EINSTELLEN

• Taste für 5 Sekunden gedrückt halten. **⏸** und **NE** sowie das Jahr und der Monat sind im Display angezeigt. Das Jahr und der Monat können auf Wunsch geändert werden. **↓** Taste drücken. Die Zeit wird angezeigt und kann auf Wunsch geändert werden. **↓** Taste drücken. Das Gerät kehrt zum normalen Modus zurück.

LOGGING AUF BEDARF

Mit dieser Funktion können Daten erfasst und gespeichert werden. Ein Maximum von 50 Meßwerten kann gespeichert werden. Um die Daten zu speichern, **⏸** Taste betätigen. **⏸**, **NE** und **0** werden angezeigt. Es ist nicht unbedingt erforderlich, eine vierstellige Zahl nebst Dezimalstelle einzugeben - es ist jedoch möglich, eine Referenznummer mit bis zu vier Stellen einschliesslich Dezimalstelle einzugeben. Drücken Sie nochmals auf die Taste **↓** um die Daten, die Zeit, das Datum und die Referenz zu speichern. Das Gerät kehrt in den normalen Meßmodus zurück. **⏸** wird angezeigt bis die gespeicherten Daten gelöscht sind.

VORWAHL-LOGGING

Diese Funktion erlaubt Messungen über vorgegebene Zeitintervalle. Sie können diese Funktion nicht benutzen, wenn Daten gespeichert sind. **⏸** oder **⏸** erscheint im Display. Drücken Sie auf die Taste **⏸**. **NE** und **0000**. Zeitintervalle in ST:MM eingeben (z.B. um eine Zeitintervalle von 1 Minute zu benutzen, sollten Sie 0001 eingeben) und auf die **↓** Taste drücken. Der aktuelle Meßwert wird angezeigt. **⏸** bleibt angezeigt bis die Daten gelöscht sind. Das Gerät kann maximal 250 Meßwerte speichern.

DATENAUSGABE

Um die Daten abzurufen, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸**, dann auf die Tasten **1** und **↓**. Die erste gespeicherte Temperatur wird angezeigt. Drücken Sie nochmals auf die Taste **↓**, um weitere Daten auszuwerten oder auf irgendeine andere Taste um in den normalen Meßmodus zurückzukehren.

Um die Daten auszudrucken, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸**, dann auf die Taste **2**. Wenn Sie die Daten ausdrucken wollen, müssen Sie die Tasten **⏸** und **4** betätigen. Sie sollten zuerst feststellen, daß der PC angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Druckerbedingungen sind: 9600 Baud, 8 Datenbit, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Durchflußreglung. Sie können auch das Hyperterminal Ihres PCs gebrauchen. Die gewählte Option wird während der Übertragung angezeigt aktuellen Meßmodus zurück und das automatische Logging wird abgestellt.

Um die Daten zu löschen, drücken Sie einmal auf die Taste **⏸** und dann auf die Tasten **3** und **↓**. Nach einer kurzen Verzögerung, um eine unabsichtliche Löschung zu vermeiden, wird **⏸** angezeigt. Die **↓** und **⏸** Symbole sind nicht angezeigt d.h. der Speicher ist gelöscht. Das Gerät kehrt in den aktuellen Meßmodus zurück. Wenn die **3** Taste gedrückt worden ist aber die Daten nicht gelöscht werden sollen, schalten Sie das Instrument aus und wieder an.

MITTELWERT-MESSUNGEN

Press **⏸** Taste betätigen (in **MAX/MIN** modus) und das **⏸** Symbol, sowie die Mittelwert-Messung werden angezeigt. Die **⏸** Taste betätigen um in den **MAX/MIN** modus zurückzukehren.

COMMENT RÉGLER L'HORLOGE INTERNE

Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **⏸**, **NE**, l'année et le mois actuel seront affichés. Vous pouvez changer le mois et l'année si vous le voulez, puis appuyez sur **↓**. La date sera affichée. Vous pouvez la changer si vous le voulez, puis appuyez sur **↓**. L'heure sera affichée. Vous pouvez la changer si vous le voulez, puis appuyez sur **↓** et la fonction sera annulée.

ENREGISTRER SUR DEMANDE

En utilisant cette fonction vous pouvez mémoriser les données quand vous le voulez. Quand vous êtes prêt à mémoriser les données appuyez sur la touche **⏸** et **⏸**. **NE** seront affichés. L'affichage sera effacé. Il n'est pas obligatoire d'entrer un nombre à 4 chiffres plus la virgule décimale mais cependant il est possible d'entrer un numéro de référence à quatre chiffres y compris la virgule décimale. Appuyez sur la touche pour mémoriser les données, l'heure, la date et la référence. L'appareil retournera en mode normal. **↓** sera affiché jusqu'à ce que les données soient effacées.

ENREGISTREMENT PRÉRÉGLÉ

Cette fonction permet l'enregistrement de données à des intervalles préprogrammés.

NOTE: si les données ont déjà été mémorisées et **⏸** ou **⏸** sont affichées vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Appuyez sur la touche **⏸** et **⏸** clignotera sur l'affichage, puis l'affichage sera effacé. Introduire le temps d'enregistrement et hh:mm (pour une lecture chaque minute appuyez sur 0001) et appuyer sur la touche **↓**. La lecture actuelle sera affichée et **⏸** restera affiché. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 250 lectures.

SORTIE DE DONNÉES

⏸ et **↓** doivent être affichés. Pour visualiser les données appuyez une fois sur la touche **⏸**, puis sur la touche **1** et **↓**. La première mesure mémorisée sera affichée. Appuyez sur la touche **↓** pour visualiser au fur et à mesure les autres mesures mémorisées ou une autre touche pour retourner en mode normal. Pour faire sortir les données sur ordinateur appuyez une fois sur la touche **⏸**, puis sur la touche **2**.

Pour faire sortir les données sur imprimante il faut appuyez sur la touche **⏸** et **4**. Le réglage de l'imprimante doit être: 9600 baud, 8 bits, pas de parité, 1 élément d'arrêt, pas de contrôle de déroulement. Il est aussi possible d'imprimer sur l'hyperterminal de votre ordinateur. Faites attention que le PC ou l'imprimante soient branchés. Le réglage de transmission choisi se fait visualiser pendant la transmission. Après la transmission l'appareil retournera en mode normal et l'enregistrement automatique sera arrêté. Pour effacer les données mémorisées appuyez sur la touche **⏸** une fois, puis sur la touche **3** et **↓**. Il y aura un certain retard pour éviter tout effacement accidentel. Les symboles **⏸** et **⏸** ne seront plus affichés. L'appareil retournera en mode normal. Pour ne pas perdre des données après avoir appuyez sur la touche **3**, éteindre l'appareil, et puis l'allumer de nouveau.

COMMENT RÉGLER L'HORLOGE INTERNE

Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **⏸**, **NE**, l'année et le mois actuel seront affichés. Vous pouvez changer le mois et l'année si vous le voulez, puis appuyez sur **↓**. La date sera affichée. Vous pouvez la changer si vous le voulez, puis appuyez sur **↓**. L'heure sera affichée. Vous pouvez la changer si vous le voulez, puis appuyez sur **↓** et la fonction sera annulée.

ENREGISTRER SUR DEMANDE

En utilisant cette fonction vous pouvez mémoriser les données quand vous le voulez. Quand vous êtes prêt à mémoriser les données appuyez sur la touche **⏸** et **⏸**. **NE** seront affichés. L'affichage sera effacé. Il n'est pas obligatoire d'entrer un nombre à 4 chiffres plus la virgule décimale mais cependant il est possible d'entrer un numéro de référence à quatre chiffres y compris la virgule décimale. Appuyez sur la touche pour mémoriser les données, l'heure, la date et la référence. L'appareil retournera en mode normal. **↓** sera affiché jusqu'à ce que les données soient effacées.

ENREGISTREMENT PRÉRÉGLÉ

Cette fonction permet l'enregistrement de données à des intervalles préprogrammés.

NOTE: si les données ont déjà été mémorisées et **⏸** ou **⏸** sont affichées vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Appuyez sur la touche **⏸** et **⏸** clignotera sur l'affichage, puis l'affichage sera effacé. Introduire le temps d'enregistrement et hh:mm (pour une lecture chaque minute appuyez sur 0001) et appuyer sur la touche **↓**. La lecture actuelle sera affichée et **⏸** restera affiché. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 250 lectures.

SORTIE DE DONNÉES

⏸ et **↓** doivent être affichés. Pour visualiser les données appuyez une fois sur la touche **⏸**, puis sur la touche **1** et **↓**. La première mesure mémorisée sera affichée. Appuyez sur la touche **↓** pour visualiser au fur et à mesure les autres mesures mémorisées ou une autre touche pour retourner en mode normal. Pour faire sortir les données sur ordinateur appuyez une fois sur la touche **⏸**, puis sur la touche **2**.

Pour faire sortir les données sur imprimante il faut appuyez sur la touche **⏸** et **4**. Le réglage de l'imprimante doit être: 9600 baud, 8 bits, pas de parité, 1 élément d'arrêt, pas de contrôle de déroulement. Il est aussi possible d'imprimer sur l'hyperterminal de votre ordinateur. Faites attention que le PC ou l'imprimante soient branchés. Le réglage de transmission choisi se fait visualiser pendant la transmission. Après la transmission l'appareil retournera en mode normal et l'enregistrement automatique sera arrêté. Pour effacer les données mémorisées appuyez sur la touche **⏸** une fois, puis sur la touche **3** et **↓**. Il y aura un certain retard pour éviter tout effacement accidentel. Les symboles **⏸** et **⏸** ne seront plus affichés. L'appareil retournera en mode normal. Pour ne pas perdre des données après avoir appuyez sur la touche **3**, éteindre l'appareil, et puis l'allumer de nouveau.

Attention: 2024P-2084P
k = 10³ en utilisant "H₂O et Pa
M = 10⁶ en utilisant "H₂O et Pa

VALEUR MINIMALE/MAXIMALE

Pour choisir ce mode appuyez sur le bouton . La lecture actuelle et seront visualisées. Appuyez à nouveau sur le bouton et la valeur maximale sera affichée (est visualisé sur l'afficheur). La valeur minimale est obtenue en appuyant sur le bouton une deuxième fois (est visualisé sur l'afficheur).

Appuyez sur la touche pour afficher la température moyenne et sera affiché. Appuyez sur la touche pour retourner en mode normal.

NOTE: Pour remettre l'appareil en mode MAXIMALE/MINIMALE il faut arrêter complètement l'appareil.

NOTE: Il est possible que l'action de certaines Fonctions soit entravée lorsque des renseignements sont enregistrés en modes Auto, Manuel ou MAX/MIN. Cela évite que des données soient confondues par inadvertance si celles-ci se trouvent dans les modes mentionnés ci-dessus. Pour réactiver ces fonctions, veuillez supprimer tout renseignement enregistré en suivant les indications données dans le paragraphe "Sortie de données".

BLOQUER LA RÉOLUTION

Vous pouvez bloquer la résolution et A/R est affiché. Appuyez sur la touche A/R pour utiliser la fonction. La résolution choisie sera utilisée pour toute la gamme de mesures et la résolution ne changera pas en cas de pression variable. Appuyez à nouveau sur la touche A/R pour annuler la fonction.

FONCTIONS PLUS AVANCÉES

Des fonctions supplémentaires sont disponibles avec les appareils 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P et 2088P seulement.

ENREGISTRER

Vous pouvez enregistrer les données et les faire sortir sur PC ou une imprimante Epson (ou compatible) en utilisant le Digilink Infrarouge de Digitron. Digitron peut vous fournir aussi un logiciel Windows™ adapté à l'utilisateur.

Note: Il est possible que l'action de certaines Fonctions soit entravée lorsque des renseignements sont enregistrés en modes Auto, Manuel ou MAX/MIN. Cela évite que des données soient confondues par inadvertance si celles-ci se trouvent dans les modes mentionnés ci-dessus.

Pour réactiver ces fonctions, veuillez supprimer tout renseignement enregistré en suivant les indications données dans le paragraphe "Sortie de données".

Attention: 2024P-2084P
k = 10³ en utilisant "H₂O et Pa
M = 10⁶ en utilisant "H₂O et Pa

VALEUR MINIMALE/MAXIMALE

Pour choisir ce mode appuyez sur le bouton . La lecture actuelle et seront visualisées. Appuyez à nouveau sur le bouton et la valeur maximale sera affichée (est visualisé sur l'afficheur). La valeur minimale est obtenue en appuyant sur le bouton une deuxième fois (est visualisé sur l'afficheur).

Appuyez sur la touche pour afficher la température moyenne et sera affiché. Appuyez sur la touche pour retourner en mode normal.

NOTE: Pour remettre l'appareil en mode MAXIMALE/MINIMALE il faut arrêter complètement l'appareil.

NOTE: Il est possible que l'action de certaines Fonctions soit entravée lorsque des renseignements sont enregistrés en modes Auto, Manuel ou MAX/MIN. Cela évite que des données soient confondues par inadvertance si celles-ci se trouvent dans les modes mentionnés ci-dessus. Pour réactiver ces fonctions, veuillez supprimer tout renseignement enregistré en suivant les indications données dans le paragraphe "Sortie de données".

BLOQUER LA RÉOLUTION

Vous pouvez bloquer la résolution et A/R est affiché. Appuyez sur la touche A/R pour utiliser la fonction. La résolution choisie sera utilisée pour toute la gamme de mesures et la résolution ne changera pas en cas de pression variable. Appuyez à nouveau sur la touche A/R pour annuler la fonction.

FONCTIONS PLUS AVANCÉES

Des fonctions supplémentaires sont disponibles avec les appareils 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P et 2088P seulement.

ENREGISTRER

Vous pouvez enregistrer les données et les faire sortir sur PC ou une imprimante Epson (ou compatible) en utilisant le Digilink Infrarouge de Digitron. Digitron peut vous fournir aussi un logiciel Windows™ adapté à l'utilisateur.

Note: Il est possible que l'action de certaines Fonctions soit entravée lorsque des renseignements sont enregistrés en modes Auto, Manuel ou MAX/MIN. Cela évite que des données soient confondues par inadvertance si celles-ci se trouvent dans les modes mentionnés ci-dessus.

Pour réactiver ces fonctions, veuillez supprimer tout renseignement enregistré en suivant les indications données dans le paragraphe "Sortie de données".

LECKSUCH-MESSUNGEN

In diesem Modus funktioniert das Gerät als Lecksucher und kann in sämtlichen Anwendungsbereichen benutzt werden. Die Lecksuch-Messungen sind gespeichert aber können nicht mittels Digilink auf Ihren PC eingelezen werden. Sie müssen das Hyperterminal Ihres PC's verwenden um die Daten an Ihren PC senden und ausdrucken zu können (wie bei Epson Drucker). Die Kommaeinstellungen des aktuellen Meßbereiches und P1, P2, P3 müssen gleich sein. Siehe Tabelle auf der Rückseite.

EINSTELLUNGEN

Die Taste drücken. (nicht in MAX/MIN Modus). NE und P1 Symbole erscheinen im Display. Jetzt ist der Druck vor der Betriebsbelastung einzugeben (wenn nicht gebraucht Taste drücken). NE und P2 Symbole werden angezeigt. Der Druck-Startwert ist einzugeben, Taste drücken, NE und sind angezeigt. Prüfzeit in Minuten und Sekunden eingeben (MM:SS). Taste drücken. NE und P3 Symbole sind angezeigt. Zulässiger Druckbereich eingeben und Taste drücken. Der Lecksuchtest kann jetzt beginnen. P1 erscheint im Display.

LECKSUCHE STARTEN

Das P1 Symbol muß angezeigt werden um diese Funktion zu benutzen. System speisen bis P2 angezeigt ist. Wenn ein P1 Druck eingegeben worden ist, muß das Gerät gemäß dieses Druckes gespeist werden. System entleeren. Die Anzeige wird gelöscht bis die Prüfzeit abgelaufen ist. PASS oder FAIL erscheinen im Display und die Testergebnisse werden gespeichert und mit einer Echtzeitreferenz versehen. Die gespeicherten Daten können bei Betätigung der und 1 Tasten nochmals angezeigt oder mittels eines Epsom kompatiblen Druckers bei Betätigung der und 4 Tasten ausgedruckt werden. Das Hyperterminal von Ihrem PC benutzen um die Daten auf PC einzulesen. Bevor Sie eine neue Lecksuchmessung fortsetzen, müssen Sie die Daten ausdrucken, denn neue Daten überschreiben den aktuellen Eintrag. Wenn PASS/FAIL angezeigt sind, kehrt das Gerät in den normalen Meßmodus zurück. Das Gerät muß manuell neu eingestellt werden.

DEFINIERBARE SKALA

Drücken Sie auf die Taste. NE erscheint. Prozentuale Skala eingeben. Nur die ersten zwei Ziffer sind gültig - diese geben eine Skala von 1 - 99%. Dieser Wert wird bei der aktuellen Messung in der Berechnung berücksichtigt um in der dadurch definierte Skala anzuzeigen. Ein Pfeil und die aktuelle Messung werden angezeigt.

DRUCKWANDLER-AUSWAHL

Modelle 2024P, 2084P

Wenn Sie zum Einschalten die Taste (2024P - "0.0" Taste) drücken und halten, scrollt das Display durch erhältliche Optionen des Transduktorbereiches, von 10.0 bis 50.0 Bar (in Stufen von 5 Bar), oder von 55.0 Bar bis 500.0 Bar (in Stufen von 5 Bar) (zum Auswählen einer Option Taste loslassen). --- erscheint auf dem Display. Die Anzeige zeigt jetzt ---. Um den Bereich maßzuschneidern, drücken Sie die Taste (2024P - "0.0" Taste), und halten Sie diese wieder heruntergedrückt, um die erwünschte Eingabe für den Spannungsbereich zu wählen, d.h. 10.0 bis 50.0 Bar mit 1 to 50 mV (in Stufen von 1 mV) oder 55.0 bis 500.0 Bar mit 10 bis 50 mV (in Stufen von 1 mV). (Taste loslassen, um Bereich zu wählen). Diese Einstellungen sind jetzt die Vorgabewerte.

LECKSUCH-MESSUNGEN

In diesem Modus funktioniert das Gerät als Lecksucher und kann in sämtlichen Anwendungsbereichen benutzt werden. Die Lecksuch-Messungen sind gespeichert aber können nicht mittels Digilink auf Ihren PC eingelezen werden. Sie müssen das Hyperterminal Ihres PC's verwenden um die Daten an Ihren PC senden und ausdrucken zu können (wie bei Epson Drucker). Die Kommaeinstellungen des aktuellen Meßbereiches und P1, P2, P3 müssen gleich sein. Siehe Tabelle auf der Rückseite.

EINSTELLUNGEN

Die Taste drücken. (nicht in MAX/MIN Modus). NE und P1 Symbole erscheinen im Display. Jetzt ist der Druck vor der Betriebsbelastung einzugeben (wenn nicht gebraucht Taste drücken). NE und P2 Symbole werden angezeigt. Der Druck-Startwert ist einzugeben, Taste drücken, NE und sind angezeigt. Prüfzeit in Minuten und Sekunden eingeben (MM:SS). Taste drücken. NE und P3 Symbole sind angezeigt. Zulässiger Druckbereich eingeben und Taste drücken. Der Lecksuchtest kann jetzt beginnen. P1 erscheint im Display.

LECKSUCHE STARTEN

Das P1 Symbol muß angezeigt werden um diese Funktion zu benutzen. System speisen bis P2 angezeigt ist. Wenn ein P1 Druck eingegeben worden ist, muß das Gerät gemäß dieses Druckes gespeist werden. System entleeren. Die Anzeige wird gelöscht bis die Prüfzeit abgelaufen ist. PASS oder FAIL erscheinen im Display und die Testergebnisse werden gespeichert und mit einer Echtzeitreferenz versehen. Die gespeicherten Daten können bei Betätigung der und 1 Tasten nochmals angezeigt oder mittels eines Epsom kompatiblen Druckers bei Betätigung der und 4 Tasten ausgedruckt werden. Das Hyperterminal von Ihrem PC benutzen um die Daten auf PC einzulesen. Bevor Sie eine neue Lecksuchmessung fortsetzen, müssen Sie die Daten ausdrucken, denn neue Daten überschreiben den aktuellen Eintrag. Wenn PASS/FAIL angezeigt sind, kehrt das Gerät in den normalen Meßmodus zurück. Das Gerät muß manuell neu eingestellt werden.

DEFINIERBARE SKALA

Drücken Sie auf die Taste. NE erscheint. Prozentuale Skala eingeben. Nur die ersten zwei Ziffer sind gültig - diese geben eine Skala von 1 - 99%. Dieser Wert wird bei der aktuellen Messung in der Berechnung berücksichtigt um in der dadurch definierte Skala anzuzeigen. Ein Pfeil und die aktuelle Messung werden angezeigt.

DRUCKWANDLER-AUSWAHL

Modelle 2024P, 2084P

Wenn Sie zum Einschalten die Taste (2024P - "0.0" Taste) drücken und halten, scrollt das Display durch erhältliche Optionen des Transduktorbereiches, von 10.0 bis 50.0 Bar (in Stufen von 5 Bar), oder von 55.0 Bar bis 500.0 Bar (in Stufen von 5 Bar) (zum Auswählen einer Option Taste loslassen). --- erscheint auf dem Display. Die Anzeige zeigt jetzt ---. Um den Bereich maßzuschneidern, drücken Sie die Taste (2024P - "0.0" Taste), und halten Sie diese wieder heruntergedrückt, um die erwünschte Eingabe für den Spannungsbereich zu wählen, d.h. 10.0 bis 50.0 Bar mit 1 to 50 mV (in Stufen von 1 mV) oder 55.0 bis 500.0 Bar mit 10 bis 50 mV (in Stufen von 1 mV). (Taste loslassen, um Bereich zu wählen). Diese Einstellungen sind jetzt die Vorgabewerte.

24

13

24

13

EXTERNER DRUCKWANDLER, ANSCHLUSS

Druckbereich ist wählbar (in Bar), mit wählbarem

Empfindungsbereich (in mV).

Netzanschluß

+5 Volt (± 0.25 Volt gleicht 5%)

Verkabelungsanleitungen

Rotes Kabel = + Zufuhr, Blaues Kabel = - Zufuhr,

Grünes Kabel = + Zufuhr, Gelbes Kabel = - Zufuhr

WARNUNG: Sie sollten die Verkabelungsanleitungen besonders sorgfältig befolgen, da eine falsche Verkabelung des Wandlers das Gerät beschädigen könnte.

Instrumentengenauigkeit

von +20°C bis +30°C/+68°F bis +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 Digit

0.25%rdg +0.25%fs +1 Digit (-Ve Druck)

von -10°C bis +50°C/+14°F bis +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 Digit

0.3%rdg +0.3%fs +1 Digit (-Ve Druck)

Die Gesamtleistung ergibt sich aus der angegebenen Genauigkeit des Instruments und eventuellen Abweichungen, die durch den Meißprozeß entstehen können.

GARANTIE

2 Jahre nach Kauf bei ordnungsgemäßer Benutzung. Innerhalb der Garantie wird das Gerät bei freier Anlieferung nach unserer Entscheidung kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht. Jede Manipulation, Modifizierung oder Eingriff in das Gerät hat den Garantieverlust zur Folge.

E

Puede ser que ciertas de las opciones descritas no sean relevantes para este instrumento. Antes de continuar, compruebe las funciones del instrumento adquirido.

| GAMA | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Modelos | Rango Operativo | Sobrerango |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10 pulg. agua | 350mbar / 140 pulg. agua |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52 pulg. agua | 1bar / 40 pulg. agua |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Manotransductor externo | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absoluto | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|--|
| Modelos | Características |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Retroluminación, Fuera de rango, Puesta en cero, Cero absoluto y Retención de datos |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Igual que arriba más: Alisamiento de datos, Unidades de presión, Bloqueo de rango y Max.Min. |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Igual que arriba más: Registro manual y automático. |

Se debe tener cuidado especial de no exceder la presión máxima del dispositivo porque esto podría romper la membrana detectora. Esta no está cubierta por la garantía del fabricante.

NOTA: Los instrumentos de presión diferencial/absoluta solamente miden presiones positivas, es decir una presión positiva aplicada al orificio positivo, o presión negativa aplicada al orificio negativo.

EXTERNER DRUCKWANDLER, ANSCHLUSS

Druckbereich ist wählbar (in Bar), mit wählbarem

Empfindungsbereich (in mV).

Netzanschluß

+5 Volt (± 0.25 Volt gleicht 5%)

Verkabelungsanleitungen

Rotes Kabel = + Zufuhr, Blaues Kabel = - Zufuhr,

Grünes Kabel = + Zufuhr, Gelbes Kabel = - Zufuhr

WARNUNG: Sie sollten die Verkabelungsanleitungen besonders sorgfältig befolgen, da eine falsche Verkabelung des Wandlers das Gerät beschädigen könnte.

Instrumentengenauigkeit

von +20°C bis +30°C/+68°F bis +86°F: 0.1%rdg +0.1%fs +1 Digit

0.25%rdg +0.25%fs +1 Digit (-Ve Druck)

von -10°C bis +50°C/+14°F bis +122°F: 0.15%rdg +0.15%fs +1 Digit

0.3%rdg +0.3%fs +1 Digit (-Ve Druck)

Die Gesamtleistung ergibt sich aus der angegebenen Genauigkeit des Instruments und eventuellen Abweichungen, die durch den Meißprozeß entstehen können.

GARANTIE

2 Jahre nach Kauf bei ordnungsgemäßer Benutzung. Innerhalb der Garantie wird das Gerät bei freier Anlieferung nach unserer Entscheidung kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht. Jede Manipulation, Modifizierung oder Eingriff in das Gerät hat den Garantieverlust zur Folge.

E

Puede ser que ciertas de las opciones descritas no sean relevantes para este instrumento. Antes de continuar, compruebe las funciones del instrumento adquirido.

| GAMA | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Modelos | Rango Operativo | Sobrerango |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10 pulg. agua | 350mbar / 140 pulg. agua |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52 pulg. agua | 1bar / 40 pulg. agua |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Manotransductor externo | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absoluto | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|--|
| Modelos | Características |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Retroluminación, Fuera de rango, Puesta en cero, Cero absoluto y Retención de datos |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Igual que arriba más: Alisamiento de datos, Unidades de presión, Bloqueo de rango y Max.Min. |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Igual que arriba más: Registro manual y automático. |

Se debe tener cuidado especial de no exceder la presión máxima del dispositivo porque esto podría romper la membrana detectora. Esta no está cubierta por la garantía del fabricante.

NOTA: Los instrumentos de presión diferencial/absoluta solamente miden presiones positivas, es decir una presión positiva aplicada al orificio positivo, o presión negativa aplicada al orificio negativo.

jusqu'à ce que le décalage actuel s'affiche. En appuyant sur la touche "8", vous effacerez tout décalage enregistré auparavant ce qui remettra l'unité au réglage initial de l'usine.

Pour entrer un nouveau décalage ou pour changer le décalage existant, appuyez sur "5" pour augmenter (jusqu'à obtenir auto INC) ou sur "2" pour diminuer le décalage (jusqu'à obtenir auto DEC) et sur "0" (Doux) pour accepter et enregistrer de façon permanente ce nouveau décalage. Vous pouvez obtenir un décalage maximum de +/-20mbar (1% de FSD). Lorsque vous relâchez la touche la valeur précédemment enregistrée sera retenue.

MAINTIEN DE L'AFFICHAGE

Appuyez sur la touche  pour bloquer l'affichage.  est affiché. Appuyez sur cette touche à nouveau pour annuler la fonction.

TUYAU DE RACCORDEMENT

Les raccords acceptent un tuyau en nylon avec un diamètre de 4mm intérieur et 1mm extérieur. Dévissez l'écrou de serrage, glissez le tuyau sur la tige à gradins et revissez l'écrou de serrage.

Note: Ne pas dépasser un couple de serrage de 2Nm car cela pourrait endommager les capuchons d'étanchéité.

UTILISATION DE LA POMPE À MAIN

Utilisez la pièce en forme d'un 'T' pour connecter la pompe à main au raccord + de l'appareil et à l'appareil à tester. Ouvrez le système en tournant la soupape de dégagement dans le sens inverse et réglez la tige d'ajustage au point médian. Fermez la soupape de dégagement et utilisez la pompe à main pour atteindre la pression désirée. Utilisez la tige d'ajustage pour affiner cette pression. La soupape de dégagement peut servir pour vider le système.

Note: la pompe à main est capable de produire des pressions de 5 Bar max. Il est donc essentiel de s'assurer que la plage de mesures de l'appareil ne soit pas dépassée.

Il ne faut pas utiliser la pompe avec les appareils 2000P, 2020P et 2080P.

FONCTIONS PLUS

Les fonctions suivantes sont disponibles avec les appareils 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2084P, 2085P, 2087P et 2088P seulement.

LISSAGE

Appuyez sur la touche = et l'appareil calcule la moyenne des trois dernières mesures pour une lecture plus stable. Appuyez encore une fois sur la touche = pour annuler la fonction.

UNITÉS DE PRESSION

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'unité de pression. Cette unité est mise en mémoire lorsque l'appareil est arrêté.

Voir détails sur la page dernière.

L'instrument 20x0P, plage de 0-25 mbar, ne peut afficher les symboles bar ou mmHg sur la fenêtre digitale. A la mise en route de l'appareil, s'il a été programmé en bar, aucun symbole d'unité n'apparaîtra sur la fenêtre digitale. Appuyer sur le bouton «autorange» mettra l'unité en mbar et le symbole mbar s'affichera sur la fenêtre digitale. Lorsque la lecture s'effectue en mmHg le symbole Hg unique s'affiche sur la fenêtre digitale. Cette fonction n'est pas disponible en mode mémorisation.

jusqu'à ce que le décalage actuel s'affiche. En appuyant sur la touche "8", vous effacerez tout décalage enregistré auparavant ce qui remettra l'unité au réglage initial de l'usine.

Pour entrer un nouveau décalage ou pour changer le décalage existant, appuyez sur "5" pour augmenter (jusqu'à obtenir auto INC) ou sur "2" pour diminuer le décalage (jusqu'à obtenir auto DEC) et sur "0" (Doux) pour accepter et enregistrer de façon permanente ce nouveau décalage. Vous pouvez obtenir un décalage maximum de +/-20mbar (1% de FSD). Lorsque vous relâchez la touche la valeur précédemment enregistrée sera retenue.

MAINTIEN DE L'AFFICHAGE

Appuyez sur la touche  pour bloquer l'affichage.  est affiché. Appuyez sur cette touche à nouveau pour annuler la fonction.

TUYAU DE RACCORDEMENT

Les raccords acceptent un tuyau en nylon avec un diamètre de 4mm intérieur et 1mm extérieur. Dévissez l'écrou de serrage, glissez le tuyau sur la tige à gradins et revissez l'écrou de serrage.

Note: Ne pas dépasser un couple de serrage de 2Nm car cela pourrait endommager les capuchons d'étanchéité.

UTILISATION DE LA POMPE À MAIN

Utilisez la pièce en forme d'un 'T' pour connecter la pompe à main au raccord + de l'appareil et à l'appareil à tester. Ouvrez le système en tournant la soupape de dégagement dans le sens inverse et réglez la tige d'ajustage au point médian. Fermez la soupape de dégagement et utilisez la pompe à main pour atteindre la pression désirée. Utilisez la tige d'ajustage pour affiner cette pression. La soupape de dégagement peut servir pour vider le système.

Note: la pompe à main est capable de produire des pressions de 5 Bar max. Il est donc essentiel de s'assurer que la plage de mesures de l'appareil ne soit pas dépassée.

Il ne faut pas utiliser la pompe avec les appareils 2000P, 2020P et 2080P.

FONCTIONS PLUS

Les fonctions suivantes sont disponibles avec les appareils 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2084P, 2085P, 2087P et 2088P seulement.

LISSAGE

Appuyez sur la touche = et l'appareil calcule la moyenne des trois dernières mesures pour une lecture plus stable. Appuyez encore une fois sur la touche = pour annuler la fonction.

UNITÉS DE PRESSION

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'unité de pression. Cette unité est mise en mémoire lorsque l'appareil est arrêté.

Voir détails sur la page dernière.

L'instrument 20x0P, plage de 0-25 mbar, ne peut afficher les symboles bar ou mmHg sur la fenêtre digitale. A la mise en route de l'appareil, s'il a été programmé en bar, aucun symbole d'unité n'apparaîtra sur la fenêtre digitale. Appuyer sur le bouton «autorange» mettra l'unité en mbar et le symbole mbar s'affichera sur la fenêtre digitale. Lorsque la lecture s'effectue en mmHg le symbole Hg unique s'affiche sur la fenêtre digitale. Cette fonction n'est pas disponible en mode mémorisation.

14

23


14

23

ÉCLAIRAGE

Appuyez continuellement sur la touche **ON**.

AFFICHAGE

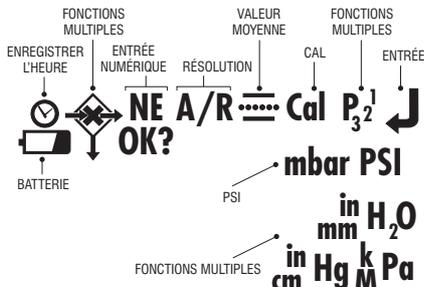

DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

Si la pression dépasse la gamme de mesures de l'appareil ou si la pression tombe au-dessous de zéro \diamond sera affiché.

MISE À ZÉRO

Pour une plus grande précision il faut remettre l'appareil à zéro dans la position dans laquelle il sera utilisé avant de commencer de mesurer.

Modèles 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Mettez l'appareil en marche. Attendez que l'affichage se stabilise en ne raccordant aucune pression. Si la lecture est de l'ordre de 1% de la pleine échelle (3% pour les appareils 2000P, 2020P et 2080P), appuyez sur la touche **0-0** et l'appareil se mettra automatiquement à zéro. Autrement - sera affiché et le réglage du zéro ne changera pas.

Modèles 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P

Appuyez sur la touche \otimes au lieu de la touche **0.0**.

L'ABSOLU DE PRESSION ATMOSPHERIQUE

Cette caractéristique permet de régler temporairement la pression ambiante entre 900mbar et 1100mbar. (Veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous).

Modèles 2005P, 2025P

Ouvrez l'entrée à l'atmosphère et l'appareil affichera la pression atmosphérique ambiante. Appuyez sur la touche **0.0** et 900mbar (ou la valeur équivalente en autres unités) sera affiché. Il faut maintenir cette touche enfoncée. Une fois que la pression désirée est affichée (max. 1100mbar) relâchez le bouton. La pression actuelle sera ajustée et utilisée pour le reste de la session.

Attention: Les valeurs seront effacées quand l'appareil sera arrêté.

Modèle 2085P

Appuyez sur la touche \otimes au lieu de la touche **0.0**.


ABSOLU ZERO 2025P et 2085P

Vous devez d'abord allumer l'unité. Quand le "MODELE" s'affiche, appuyez et maintenez la touche "8" (bouton de garde) enfoncée

ÉCLAIRAGE

Appuyez continuellement sur la touche **ON**.

AFFICHAGE

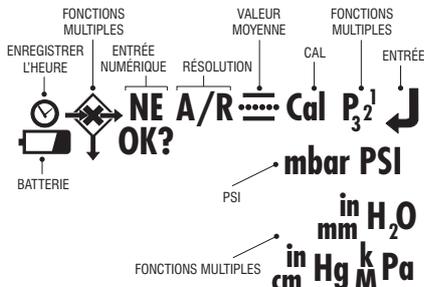

DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

Si la pression dépasse la gamme de mesures de l'appareil ou si la pression tombe au-dessous de zéro \diamond sera affiché.

MISE À ZÉRO

Pour une plus grande précision il faut remettre l'appareil à zéro dans la position dans laquelle il sera utilisé avant de commencer de mesurer.

Modèles 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Mettez l'appareil en marche. Attendez que l'affichage se stabilise en ne raccordant aucune pression. Si la lecture est de l'ordre de 1% de la pleine échelle (3% pour les appareils 2000P, 2020P et 2080P), appuyez sur la touche **0-0** et l'appareil se mettra automatiquement à zéro. Autrement - sera affiché et le réglage du zéro ne changera pas.

Modèles 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P

Appuyez sur la touche \otimes au lieu de la touche **0.0**.

L'ABSOLU DE PRESSION ATMOSPHERIQUE

Cette caractéristique permet de régler temporairement la pression ambiante entre 900mbar et 1100mbar. (Veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous).

Modèles 2005P, 2025P

Ouvrez l'entrée à l'atmosphère et l'appareil affichera la pression atmosphérique ambiante. Appuyez sur la touche **0.0** et 900mbar (ou la valeur équivalente en autres unités) sera affiché. Il faut maintenir cette touche enfoncée. Une fois que la pression désirée est affichée (max. 1100mbar) relâchez le bouton. La pression actuelle sera ajustée et utilisée pour le reste de la session.

Attention: Les valeurs seront effacées quand l'appareil sera arrêté.

Modèle 2085P

Appuyez sur la touche \otimes au lieu de la touche **0.0**.

ABSOLU ZERO 2025P et 2085P

Vous devez d'abord allumer l'unité. Quand le "MODELE" s'affiche, appuyez et maintenez la touche "8" (bouton de garde) enfoncée

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

La série de instrumentos 2000P es apta para medir la presión manométrica, diferencial o absoluta en un extenso rango de presiones. Los manómetros no son adecuados para uso con sustancias corrosivas o hidrocarburos cíclicos, p.e. aceite de motor, fluido de transmisión o "Freon".

Para usar un modelo 2000P con materiales de este tipo, se debe interponer algún tipo de purgador de aceite mineral o aire seco.

OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

PILAS

Dos pilas de tipo AA o su equivalente (no se proporcionan). Observar las instrucciones en la parte trasera del instrumento para instalar/sustituir las pilas. Cuando aparece el símbolo \otimes en el visualizador, sustituir las pilas.

PROTECCIÓN IP65/IP67

La protección hermética de este instrumento se mantendrá sólo si los tornillos que sujetan el compartimento de las baterías están firmemente apretados.


ENCENDIDO - APAGADO

Pulsar la tecla **ON** para encender el instrumento y **OFF** para apagarlo. Apagado automático después de 12 minutos, a menos que se pulse una tecla **0** que el instrumento se encuentre en modo **Autolog** o en modo **MAX/MIN**. Si se mantiene pulsada la tecla \diamond cuando se enciende el instrumento, se anula la función de apagado automático hasta que se apague el instrumento.

RETROILUMINACIÓN

Mantener pulsada la tecla **ON**.

DISPLAY

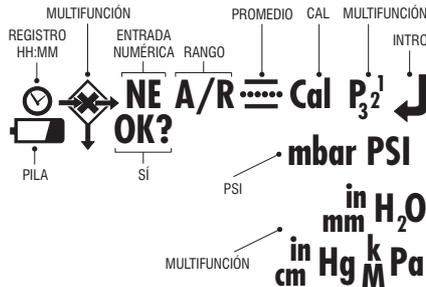

FUERA DE RANGO

Se visualiza el símbolo \diamond si la presión excede el rango de la escala o si es negativa.

PUESTA A CERO

Para mayor exactitud, se recomienda poner el instrumento a cero cuando está en la situación en que se le va a usar, antes de medir la presión.

MODELOS 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Asegurar que ambos orificios están abiertos. Si la presión aplicada es $\pm 1\%$ de la escala total ($\pm 3\%$ en el caso de los modelos 2000P,

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

La serie de instrumentos 2000P es apta para medir la presión manométrica, diferencial o absoluta en un extenso rango de presiones. Los manómetros no son adecuados para uso con sustancias corrosivas o hidrocarburos cíclicos, p.e. aceite de motor, fluido de transmisión o "Freon".

Para usar un modelo 2000P con materiales de este tipo, se debe interponer algún tipo de purgador de aceite mineral o aire seco.

OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO

PILAS

Dos pilas de tipo AA o su equivalente (no se proporcionan). Observar las instrucciones en la parte trasera del instrumento para instalar/sustituir las pilas. Cuando aparece el símbolo \otimes en el visualizador, sustituir las pilas.

PROTECCIÓN IP65/IP67

La protección hermética de este instrumento se mantendrá sólo si los tornillos que sujetan el compartimento de las baterías están firmemente apretados.

ENCENDIDO - APAGADO

Pulsar la tecla **ON** para encender el instrumento y **OFF** para apagarlo. Apagado automático después de 12 minutos, a menos que se pulse una tecla **0** que el instrumento se encuentre en modo **Autolog** o en modo **MAX/MIN**. Si se mantiene pulsada la tecla \diamond cuando se enciende el instrumento, se anula la función de apagado automático hasta que se apague el instrumento.

RETROILUMINACIÓN

Mantener pulsada la tecla **ON**.

DISPLAY



FUERA DE RANGO

Se visualiza el símbolo \diamond si la presión excede el rango de la escala o si es negativa.

PUESTA A CERO

Para mayor exactitud, se recomienda poner el instrumento a cero cuando está en la situación en que se le va a usar, antes de medir la presión.

MODELOS 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2007P, 2008P, 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2027P, 2028P

Asegurar que ambos orificios están abiertos. Si la presión aplicada es $\pm 1\%$ de la escala total ($\pm 3\%$ en el caso de los modelos 2000P,

22

15

22

15

2020P y 2080P) de la calibración en fábrica, pulsando el botón **0.0** ajusta en cero según la presión actual. De otro modo, la unidad visualiza -- momentáneamente, y retiene su calibración anterior.

MODELOS 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P
Pulsar la tecla  en vez de la tecla **0.0**.

AJUSTE ATMOSFÉRICO ABSOLUTO

Esta característica permite regular temporalmente la presión ambiente entre 900mbar y 1100mbar. (Remítase al parágrafo que figura a continuación).

MODELOS 2005P, 2025P

Abrir el orificio a la atmósfera y el instrumento indicará la presión ambiente. Pulsar la tecla **0.0** y se visualiza 900mbar (o el equivalente en otras unidades). Mantener pulsada a esta tecla. La visualización se desplazará y visualizará la presión atmosférica deseada (máximo de 1100mbar); soltar la tecla. La presión actual que se mide será ajustada a la lectura visualizada y se usará para el resto de la sesión.

Nota: Este ajuste se perderá cuando se apague el instrumento.

MODELO 2085P

Pulsar la tecla  en vez de la tecla **0.0**.

CERO ABSOLUTO 2025P y 2085P

En primer lugar, encienda la unidad y mientras aparezca "MODELO", presione y mantenga presionada la tecla "8" (Hold, Mantener) hasta que se visualice el intervalo actual. Pulsando la tecla "8" se borran todos los intervalos previamente guardados y la unidad vuelve a tener los parámetros de fábrica originales.

Para introducir un nuevo intervalo o modificar el ya existente, pulse "5" para aumentarlo (Hold for auto INC, aumento automático) o "2" para reducirlo (Hold to auto DEC, reducción automática) y "0" (Smooth, aceptar) para aceptar y guardar de manera permanente este nuevo intervalo. Hasta un intervalo máximo de +/-20mbar (1% de FSD). Si suelta la tecla durante este procedimiento, la unidad mantendrá el valor previamente guardado.

RETENCIÓN DE VISUALIZACIÓN

Pulsando la tecla  detiene la visualización, y el símbolo  aparece en la visualización. Pulsando la tecla  retorna nuevamente la visualización a su condición normal.

INSTALACIÓN DE TUBO

Los orificios de entrada del instrumento han sido diseñados para que acepten tubo de nailón de un diámetro interno de 4mm y un espesor de pared de 1mm. Para instalar el tubo, se desenrosca la tuerca de fijación, se desliza el tubo sobre la pieza escalonada y se repone la tuerca. **Nota:** No apretar los accesorios de los orificios de presión a una torsión mayor de 2Nm, para no dañar las juntas.

OPERACIÓN DE LA BOMBA DE MANO (en su caso)

Usar la pieza en 'T' para conectar la bomba de mano al orificio '4' del instrumento y al equipo que se verifica. Vaciar el sistema girando la válvula de escape de la bomba hacia la izquierda y ajustar el pistón roscado de ajuste fino al medio de la escala.

Cerrar la válvula de venteo y actuar el pistón de la bomba a mano para generar la presión aproximada que se requiere. Se puede realizar el ajuste fino a la presión deseada girando al pistón roscado. Se puede usar la válvula de venteo para vaciar el sistema.

2020P y 2080P) de la calibración en fábrica, pulsando el botón **0.0** ajusta en cero según la presión actual. De otro modo, la unidad visualiza -- momentáneamente, y retiene su calibración anterior.

MODELOS 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2087P, 2088P
Pulsar la tecla  en vez de la tecla **0.0**.

AJUSTE ATMOSFÉRICO ABSOLUTO

Esta característica permite regular temporalmente la presión ambiente entre 900mbar y 1100mbar. (Remítase al parágrafo que figura a continuación).

MODELOS 2005P, 2025P

Abrir el orificio a la atmósfera y el instrumento indicará la presión ambiente. Pulsar la tecla **0.0** y se visualiza 900mbar (o el equivalente en otras unidades). Mantener pulsada a esta tecla. La visualización se desplazará y visualizará la presión atmosférica deseada (máximo de 1100mbar); soltar la tecla. La presión actual que se mide será ajustada a la lectura visualizada y se usará para el resto de la sesión.

Nota: Este ajuste se perderá cuando se apague el instrumento.

MODELO 2085P

Pulsar la tecla  en vez de la tecla **0.0**.

CERO ABSOLUTO 2025P y 2085P

En primer lugar, encienda la unidad y mientras aparezca "MODELO", presione y mantenga presionada la tecla "8" (Hold, Mantener) hasta que se visualice el intervalo actual. Pulsando la tecla "8" se borran todos los intervalos previamente guardados y la unidad vuelve a tener los parámetros de fábrica originales.

Para introducir un nuevo intervalo o modificar el ya existente, pulse "5" para aumentarlo (Hold for auto INC, aumento automático) o "2" para reducirlo (Hold to auto DEC, reducción automática) y "0" (Smooth, aceptar) para aceptar y guardar de manera permanente este nuevo intervalo. Hasta un intervalo máximo de +/-20mbar (1% de FSD). Si suelta la tecla durante este procedimiento, la unidad mantendrá el valor previamente guardado.

RETENCIÓN DE VISUALIZACIÓN

Pulsando la tecla  detiene la visualización, y el símbolo  aparece en la visualización. Pulsando la tecla  retorna nuevamente la visualización a su condición normal.

INSTALACIÓN DE TUBO

Los orificios de entrada del instrumento han sido diseñados para que acepten tubo de nailón de un diámetro interno de 4mm y un espesor de pared de 1mm. Para instalar el tubo, se desenrosca la tuerca de fijación, se desliza el tubo sobre la pieza escalonada y se repone la tuerca. **Nota:** No apretar los accesorios de los orificios de presión a una torsión mayor de 2Nm, para no dañar las juntas.

OPERACIÓN DE LA BOMBA DE MANO (en su caso)

Usar la pieza en 'T' para conectar la bomba de mano al orificio '4' del instrumento y al equipo que se verifica. Vaciar el sistema girando la válvula de escape de la bomba hacia la izquierda y ajustar el pistón roscado de ajuste fino al medio de la escala.

Cerrar la válvula de venteo y actuar el pistón de la bomba a mano para generar la presión aproximada que se requiere. Se puede realizar el ajuste fino a la presión deseada girando al pistón roscado. Se puede usar la válvula de venteo para vaciar el sistema.

F

Il se peut que certaines options décrites ne s'appliquent pas à votre appareil. Veuillez vérifier les fonctions de votre appareil avant de continuer.

| GAMME DE MESURES | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modèles | Température de fonctionnement | Dépassement de capacité |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Capteur externe | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolu | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|--|
| Modèles | Caractéristiques |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Éclairage, indication du dépassement de la plage de mesure, remise à zéro, zéro absolu, maintien de l'affichage. |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Comme indiqué ci-dessus + fixaage, unités de mesure, changement automatique de gamme, MaxMin. |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Comme indiqué ci-dessus + Manuallog et Autolog |

Il ne faut pas soumettre l'appareil à une surpression qui pourrait endommager le capteur. Un tel usage anormal n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION: les appareils différentiels ne mesurent que la pression positive: c'est-à-dire une pression positive appliquée à l'entrée positive ou une pression négative appliquée à l'entrée négative.

MODE D'EMPLOI

Les appareils 2000P mesurent la pression directe, différentielle ou absolue. Il ne faut pas les utiliser avec des substances corrosives ou avec des hydrocarbures cycliques comme l'huile du moteur ou le fréon sauf avec un tampon isolant comme de l'huile minérale ou de l'air asséché.

MISE EN MARCHÉ

BATTERIE

2 batteries AA ou équivalent (non livrées avec l'appareil). Suivre les instructions au verso de l'appareil pour les installer ou pour les remplacer.

Quand  s'allume les batteries sont vides.

NIVEAU IP65/IP67

Le niveau d'étanchéité de ce produit ne sera pas conservé à moins que les vis du compartiment batterie soient fortement serrées quand on insère ou remplace les batteries.

ALLUMER/ARRÊTER L'APPAREIL

Appuyer sur la touche **ON** pour allumer l'appareil et sur la touche **OFF** pour l'arrêter. L'appareil s'éteint automatiquement après 12 minutes, à moins que l'appareil soit en mode d'Enregistrement, ou en mode **MAX/MIN**, ou à moins que l'on appuie sur une des touches. Si vous appuyez sur la touche  quand vous allumez l'appareil l'arrêt automatique sera bloqué jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil.

F

Il se peut que certaines options décrites ne s'appliquent pas à votre appareil. Veuillez vérifier les fonctions de votre appareil avant de continuer.

| GAMME DE MESURES | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modèles | Température de fonctionnement | Dépassement de capacité |
| 2000P, 2020P, 2080P | 25mbar / 10" H ₂ O | 350mbar / 140" H ₂ O |
| 2001P, 2021P, 2081P | 130mbar / 52" H ₂ O | 1bar / 401" H ₂ O |
| 2007P, 2027P, 2087P | 500mbar | 1bar |
| 2002P, 2022P, 2082P | 2bar / 29 PSI | 4bar / 58 PSI |
| 2003P, 2023P, 2083P | 7bar / 101.5 PSI | 10bar / 145 PSI |
| 2024P, 2084P | Capteur externe | - |
| 2008P, 2028P, 2088P | 1bar | 2bar |
| 2005P, 2025P, 2085P | 2bar absolu | 4bar |
| 2026P, 2086P | 10bar / 145 PSI | 10.342bar / 150 PSI |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|--|
| Modèles | Caractéristiques |
| 2000P, 2001P, 2002P, 2003P, 2005P, 2007P, 2008P | Éclairage, indication du dépassement de la plage de mesure, remise à zéro, zéro absolu, maintien de l'affichage. |
| 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2026P, 2027P, 2028P | Comme indiqué ci-dessus + fixaage, unités de mesure, changement automatique de gamme, MaxMin. |
| 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P | Comme indiqué ci-dessus + Manuallog et Autolog |

Il ne faut pas soumettre l'appareil à une surpression qui pourrait endommager le capteur. Un tel usage anormal n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION: les appareils différentiels ne mesurent que la pression positive: c'est-à-dire une pression positive appliquée à l'entrée positive ou une pression négative appliquée à l'entrée négative.

MODE D'EMPLOI

Les appareils 2000P mesurent la pression directe, différentielle ou absolue. Il ne faut pas les utiliser avec des substances corrosives ou avec des hydrocarbures cycliques comme l'huile du moteur ou le fréon sauf avec un tampon isolant comme de l'huile minérale ou de l'air asséché.

MISE EN MARCHÉ

BATTERIE

2 batteries AA ou équivalent (non livrées avec l'appareil). Suivre les instructions au verso de l'appareil pour les installer ou pour les remplacer.

Quand  s'allume les batteries sont vides.

NIVEAU IP65/IP67

Le niveau d'étanchéité de ce produit ne sera pas conservé à moins que les vis du compartiment batterie soient fortement serrées quand on insère ou remplace les batteries.

ALLUMER/ARRÊTER L'APPAREIL

Appuyer sur la touche **ON** pour allumer l'appareil et sur la touche **OFF** pour l'arrêter. L'appareil s'éteint automatiquement après 12 minutes, à moins que l'appareil soit en mode d'Enregistrement, ou en mode **MAX/MIN**, ou à moins que l'on appuie sur une des touches. Si vous appuyez sur la touche  quand vous allumez l'appareil l'arrêt automatique sera bloqué jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil.

16

21

16

21

ESCALA DEFINIDA POR EL USUARIO

Pulsar la tecla $\triangleright \triangleleft$ **NE** aparecerá únicamente en la visualización. Introducir una escala de porcentaje. Sólo los dos primeros digitales enteros son válidos - ésto da una escala desde 1 - 99%. Este valor será multiplicado por la actual visualización para dar una escala definida. **NE** estará visualizado y la actual lectura aparecerá. Una flecha hacia abajo indica que esta función está activa.

ADVERTENCIA - mientras se encuentre en este modo la indicación fuera de rango (out) estará en todo momento desactivada. No exceder la presión máxima del instrumento.

SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
Modelos 2024P, 2084P

Si, al poner en marcha el dispositivo, mantiene pulsada la tecla --- (2024P - tecla "0.0"), la pantalla se desplazará entre las opciones disponibles de rango del transductor, de 10,0 a 50,0 bar (en 5 bar) o de 55,0 a 500,0 bar (en 5 bar) (para seleccionar una opción, suelte la tecla). ---- aparecerá en pantalla. Para personalizarlo, mantenga pulsada la tecla --- (2024P - tecla "0.0") de nuevo para seleccionar la gama de voltaje de entrada requerida: de 10,0 a 50,0 bar con voltaje de 1 a 50 mV (de 1 en 1 mV) o de 55,0 a 500,0 con un voltaje de 10 a 50 mV (de 1 en 1 mV). Suelte la tecla para seleccionar. Esta será su configuración por defecto.

CONEXIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO
Gama de presión seleccionable (en bar), con gama de sensibilidad seleccionable (en mV).

Corriente suministrada
+5 Voltios ($\pm 0,25$ voltios equivalente a 5%)

Instrucciones de cableado

Cable rojo = corriente +, Cable azul = corriente -, Cable verde = corriente +, Cable amarillo = corriente -

ADVERTENCIA: Asegúrese de seguir las instrucciones de cableado, ya que un cableado incorrecto al transductor dañaría el instrumento.

Precisión

De +20°C a +30°C/+68°F a +86°F: 0,1%rdg +0,1%fs +1 dígito
0,25%rdg +0,25%fs +1 dígito (presión negativa)

De -10°C a +50°C/+14°F a +122°F: 0,15%rdg +0,15%fs +1 dígito
0,3%rdg +0,3%fs +1 dígito (presión negativa)

La eficacia total del instrumento es obtenida al combinar la precisión que especificamos con cualquier incertidumbre debida al proceso de medida.

GARANTIA

Este instrumento ha sido ensamblado y verificado cuidadosamente, y está garantizado contra defectos de mano de obra o de materiales, por un periodo de dos años desde la fecha de adquisición. Durante el periodo de garantía, se reparará o sustituirá cualquier instrumento defectuoso, a la discreción del fabricante. Esta garantía no cubre casos de daño o fallo que resulten de abusos o accidentes. La modificación, el ajuste o cualquier cambio de la disposición interna del instrumento absolverá al fabricante de cualquier responsabilidad con respecto al instrumento. Cualquier instrumento que se envíe al fabricante para reparación, se enviará libre de costos de transporte, que serán a responsabilidad del dueño. Se debe incluir una breve descripción del fallo.

ESCALA DEFINIDA POR EL USUARIO

Pulsar la tecla $\triangleright \triangleleft$ **NE** aparecerá únicamente en la visualización. Introducir una escala de porcentaje. Sólo los dos primeros digitales enteros son válidos - ésto da una escala desde 1 - 99%. Este valor será multiplicado por la actual visualización para dar una escala definida. **NE** estará visualizado y la actual lectura aparecerá. Una flecha hacia abajo indica que esta función está activa.

ADVERTENCIA - mientras se encuentre en este modo la indicación fuera de rango (out) estará en todo momento desactivada. No exceder la presión máxima del instrumento.

SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
Modelos 2024P, 2084P

Si, al poner en marcha el dispositivo, mantiene pulsada la tecla --- (2024P - tecla "0.0"), la pantalla se desplazará entre las opciones disponibles de rango del transductor, de 10,0 a 50,0 bar (en 5 bar) o de 55,0 a 500,0 bar (en 5 bar) (para seleccionar una opción, suelte la tecla). ---- aparecerá en pantalla. Para personalizarlo, mantenga pulsada la tecla --- (2024P - tecla "0.0") de nuevo para seleccionar la gama de voltaje de entrada requerida: de 10,0 a 50,0 bar con voltaje de 1 a 50 mV (de 1 en 1 mV) o de 55,0 a 500,0 con un voltaje de 10 a 50 mV (de 1 en 1 mV). Suelte la tecla para seleccionar. Esta será su configuración por defecto.

CONEXIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO
Gama de presión seleccionable (en bar), con gama de sensibilidad seleccionable (en mV).

Corriente suministrada
+5 Voltios ($\pm 0,25$ voltios equivalente a 5%)

Instrucciones de cableado

Cable rojo = corriente +, Cable azul = corriente -, Cable verde = corriente +, Cable amarillo = corriente -

ADVERTENCIA: Asegúrese de seguir las instrucciones de cableado, ya que un cableado incorrecto al transductor dañaría el instrumento.

Precisión

De +20°C a +30°C/+68°F a +86°F: 0,1%rdg +0,1%fs +1 dígito
0,25%rdg +0,25%fs +1 dígito (presión negativa)

De -10°C a +50°C/+14°F a +122°F: 0,15%rdg +0,15%fs +1 dígito
0,3%rdg +0,3%fs +1 dígito (presión negativa)

La eficacia total del instrumento es obtenida al combinar la precisión que especificamos con cualquier incertidumbre debida al proceso de medida.

GARANTIA

Este instrumento ha sido ensamblado y verificado cuidadosamente, y está garantizado contra defectos de mano de obra o de materiales, por un periodo de dos años desde la fecha de adquisición. Durante el periodo de garantía, se reparará o sustituirá cualquier instrumento defectuoso, a la discreción del fabricante. Esta garantía no cubre casos de daño o fallo que resulten de abusos o accidentes. La modificación, el ajuste o cualquier cambio de la disposición interna del instrumento absolverá al fabricante de cualquier responsabilidad con respecto al instrumento. Cualquier instrumento que se envíe al fabricante para reparación, se enviará libre de costos de transporte, que serán a responsabilidad del dueño. Se debe incluir una breve descripción del fallo.

Nota: La bomba de mano es capaz de generar un máximo de 7bar. Por lo tanto es esencial tomar cuidado excepcional de no sobrepresionar el instrumento.

No usar la bomba en los modelos 2000P, 2020P y 2080P.

FUNCIONES ADICIONALES

Las siguientes funciones adicionales se refieren solamente a los modelos 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P y 2088P.

MODO DE ALISAMIENTO

Pulsar la tecla "≡" y el instrumento calcula el promedio de las últimas cuatro mediciones para visualizar una lectura más estable. Pulsar la tecla "≡" nuevamente para retornar a la modalidad normal de medición.

UNIDADES DE PRESIÓN

Pulsar la tecla \odot para elegir las unidades de presión que convienen. Sírvese consultar la tabla en la última página. Las unidades elegidas se almacenan cuando se apaga el instrumento. Los instrumentos 20xOP de 0,25 mbar no pueden visualizar los símbolos μ bar o mmHg. Cuando se encienden los instrumentos, las lecturas están en μ bar y no se visualiza un símbolo. Si se pulsa el botón de autorango, la unidad cambia a mbar y visualiza el símbolo mbar. Cuando las lecturas están en mmHg, solamente se visualiza el símbolo "Hg". Esta función se desactivará en el modo de almacenamiento.

Nota: 2024P-2084P

k = 10³ al utilizar "H₂O y Pa

M = 10⁶ al utilizar "H₂O y Pa

REGISTRO DE MÁXIMO/MÍNIMO

Pulsar la tecla \diamond . El instrumento visualiza en forma alternante los símbolos $\wedge \vee$ y la lectura actual. Pulsar nuevamente para visualizar la lectura máxima y el símbolo \wedge . Pulsar nuevamente para visualizar la lectura mínima y el símbolo \vee . Pulsar nuevamente para volver a la visualización de la temperatura actual. Pulsar la tecla --- para visualizar la temperatura media desde que se activó la modalidad **MAX/MIN** y el símbolo --- aparece en el visualizador. Pulsar la tecla --- nuevamente para retornar a la modalidad de temperatura actual.

NOTA: Para reponer la función de registro **MAX/MIN**, pulsar la tecla o apagar el instrumento.

NOTA: Puede ser que ciertas funciones se desactiven al almacenar información en los modos Auto, Manual o **MAX/MIN**. De esta manera se evita mezclar los parámetros en cualquiera de estos modos. Para volver a activar estas funciones, siga las instrucciones de la sección "Salida de datos" para borrar los datos almacenados.

BLOQUEO DE RANGO

Este instrumento dispone de una función de bloqueo de rango que visualiza las lecturas con la mejor resolución posible, indicada por **A/R** en la visualización. Este bloqueo se puede desconectar pulsando la tecla **A/R**. Luego la visualización usa la misma resolución para todo el rango de presión. Esta facilidad puede ser útil para evitar cambios de resolución cuando la presión fluctúa. Para anular esta modalidad, pulsar nuevamente la tecla **A/R**.

FUNCIONES AVANZADAS

Las siguientes funciones adicionales se refieren solamente a los modelos 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

Nota: La bomba de mano es capaz de generar un máximo de 7bar. Por lo tanto es esencial tomar cuidado excepcional de no sobrepresionar el instrumento.

No usar la bomba en los modelos 2000P, 2020P y 2080P.

FUNCIONES ADICIONALES

Las siguientes funciones adicionales se refieren solamente a los modelos 2020P, 2021P, 2022P, 2023P, 2024P, 2025P, 2027P, 2028P, 2080P, 2081P, 2082P, 2084P, 2085P, 2087P y 2088P.

MODO DE ALISAMIENTO

Pulsar la tecla "≡" y el instrumento calcula el promedio de las últimas cuatro mediciones para visualizar una lectura más estable. Pulsar la tecla "≡" nuevamente para retornar a la modalidad normal de medición.

UNIDADES DE PRESIÓN

Pulsar la tecla \odot para elegir las unidades de presión que convienen. Sírvese consultar la tabla en la última página. Las unidades elegidas se almacenan cuando se apaga el instrumento. Los instrumentos 20xOP de 0,25 mbar no pueden visualizar los símbolos μ bar o mmHg. Cuando se encienden los instrumentos, las lecturas están en μ bar y no se visualiza un símbolo. Si se pulsa el botón de autorango, la unidad cambia a mbar y visualiza el símbolo mbar. Cuando las lecturas están en mmHg, solamente se visualiza el símbolo "Hg". Esta función se desactivará en el modo de almacenamiento.

Nota: 2024P-2084P

k = 10³ al utilizar "H₂O y Pa

M = 10⁶ al utilizar "H₂O y Pa

REGISTRO DE MÁXIMO/MÍNIMO

Pulsar la tecla \diamond . El instrumento visualiza en forma alternante los símbolos $\wedge \vee$ y la lectura actual. Pulsar nuevamente para visualizar la lectura máxima y el símbolo \wedge . Pulsar nuevamente para visualizar la lectura mínima y el símbolo \vee . Pulsar nuevamente para volver a la visualización de la temperatura actual. Pulsar la tecla --- para visualizar la temperatura media desde que se activó la modalidad **MAX/MIN** y el símbolo --- aparece en el visualizador. Pulsar la tecla --- nuevamente para retornar a la modalidad de temperatura actual.

NOTA: Para reponer la función de registro **MAX/MIN**, pulsar la tecla o apagar el instrumento.

NOTA: Puede ser que ciertas funciones se desactiven al almacenar información en los modos Auto, Manual o **MAX/MIN**. De esta manera se evita mezclar los parámetros en cualquiera de estos modos. Para volver a activar estas funciones, siga las instrucciones de la sección "Salida de datos" para borrar los datos almacenados.

BLOQUEO DE RANGO

Este instrumento dispone de una función de bloqueo de rango que visualiza las lecturas con la mejor resolución posible, indicada por **A/R** en la visualización. Este bloqueo se puede desconectar pulsando la tecla **A/R**. Luego la visualización usa la misma resolución para todo el rango de presión. Esta facilidad puede ser útil para evitar cambios de resolución cuando la presión fluctúa. Para anular esta modalidad, pulsar nuevamente la tecla **A/R**.

FUNCIONES AVANZADAS

Las siguientes funciones adicionales se refieren solamente a los modelos 2080P, 2081P, 2082P, 2083P, 2084P, 2085P, 2086P, 2087P, 2088P

REGISTRO (LOGGING)

Estos modelos disponen de funciones que permiten al usuario almacenar y recuperar hasta 250 lecturas y transmitirlos a un PC o a una impresora compatible Epson mediante el Digilink infrarrojo de Digiltron. Digiltron también ofrece Digilog, un paquete de software personalizado para Windows™.

Nota: Puede ser que ciertas funciones se desactiven al almacenar información en los modos Auto, Manual o MAX/MIN. De esta manera se evita mezclar los parámetros en cualquiera de estos modos.

Para volver a activar estas funciones, siga las instrucciones de la sección "Salida de datos" para borrar los datos almacenados.

AJUSTE DEL RELOJ INTERNO

Pulsar la tecla \odot y se visualizan los símbolos \odot y NE, y los ajustes actuales de año y mes. Si es necesario, teclear al año y mes y pulsar la tecla \downarrow para aceptarlos. Se visualiza el ajuste de la fecha actual. Si se desea, teclear la fecha y pulsar la tecla \downarrow para aceptarla. Se visualiza el ajuste de la hora y minutos actuales. Si es necesario, teclear nuevos valores y pulsar la tecla \downarrow para aceptarlos. El instrumento luego retorna a su modalidad normal.

REGISTRO SOBRE DEMANDA

Esta función permite almacenar lecturas cuando y de la forma que se desee. De esta manera, se puede almacenar un máximo de 50 lecturas. Cuando está preparado para almacenar una lectura, pulsar la tecla \diamond . Visualizan los símbolos \diamond NE y 0. No es obligatorio introducir un número de 4 dígitos más una coma decimal; sin embargo, es posible introducir un número de referencia de hasta 4 dígitos inclusive una coma digital. Pulsar la tecla \downarrow para introducir y almacenar la lectura más la hora, fecha y número de referencia. El instrumento luego retorna a su modalidad normal, pero el símbolo \diamond permanece visualizado hasta que se borren los datos.

REGISTRO A INTERVALOS PREDETERMINADOS

Esta función permite el registro de lecturas automático a intervalos de tiempo predeterminados.

NOTA: Esta función no opera si los datos ya han sido almacenados, hecho indicado por la visualización de los símbolos \diamond o \odot . Pulsar la tecla \odot y se simbolos NE y 0000 destella en la visualización y luego se despeja. Introducir el intervalo deseado en hh:mm (es decir, para registrar una lectura cada minuto, teclear 0001) y pulsar la tecla \odot . La lectura actual vuelva a la visualización y el símbolo \downarrow permanece visualizado. El instrumento continúa registrando hasta acumular un máximo de 250 lecturas o hasta que se descarguen datos.

SALIDA DE DATOS

Esta función solamente opera si los símbolos \diamond o \odot están visualizados. Para observar los datos, pulsar \odot una vez, luego las teclas 1 y \downarrow . Se visualiza la primera lectura almacenada. Pulsar \downarrow para visualizar lecturas sucesivas, y cualquier otra tecla para volver a la modalidad de operación normal. Para transmitir datos a un ordenador PC, pulsar \odot una vez, luego la teclas 2. Para descargar los datos a una impresora compatible con Epson pulsar el símbolo \odot seguido por la tecla 4. Los ajustes de la impresora deben ser los siguientes: 9600 baudios, 8 bits de información, sin paridad, 1 bit de detención, ningún control de flujo. También es posible imprimir de esta manera a Hyper Terminal en su ordenador PC.

REGISTRO (LOGGING)

Estos modelos disponen de funciones que permiten al usuario almacenar y recuperar hasta 250 lecturas y transmitirlos a un PC o a una impresora compatible Epson mediante el Digilink infrarrojo de Digiltron. Digiltron también ofrece Digilog, un paquete de software personalizado para Windows™.

Nota: Puede ser que ciertas funciones se desactiven al almacenar información en los modos Auto, Manual o MAX/MIN. De esta manera se evita mezclar los parámetros en cualquiera de estos modos.

Para volver a activar estas funciones, siga las instrucciones de la sección "Salida de datos" para borrar los datos almacenados.

AJUSTE DEL RELOJ INTERNO

Pulsar la tecla \odot y se visualizan los símbolos \odot y NE, y los ajustes actuales de año y mes. Si es necesario, teclear al año y mes y pulsar la tecla \downarrow para aceptarlos. Se visualiza el ajuste de la fecha actual. Si se desea, teclear la fecha y pulsar la tecla \downarrow para aceptarla. Se visualiza el ajuste de la hora y minutos actuales. Si es necesario, teclear nuevos valores y pulsar la tecla \downarrow para aceptarlos. El instrumento luego retorna a su modalidad normal.

REGISTRO SOBRE DEMANDA

Esta función permite almacenar lecturas cuando y de la forma que se desee. De esta manera, se puede almacenar un máximo de 50 lecturas. Cuando está preparado para almacenar una lectura, pulsar la tecla \diamond . Visualizan los símbolos \diamond NE y 0. No es obligatorio introducir un número de 4 dígitos más una coma decimal; sin embargo, es posible introducir un número de referencia de hasta 4 dígitos inclusive una coma digital. Pulsar la tecla \downarrow para introducir y almacenar la lectura más la hora, fecha y número de referencia. El instrumento luego retorna a su modalidad normal, pero el símbolo \diamond permanece visualizado hasta que se borren los datos.

REGISTRO A INTERVALOS PREDETERMINADOS

Esta función permite el registro de lecturas automático a intervalos de tiempo predeterminados.

NOTA: Esta función no opera si los datos ya han sido almacenados, hecho indicado por la visualización de los símbolos \diamond o \odot . Pulsar la tecla \odot y se simbolos NE y 0000 destella en la visualización y luego se despeja. Introducir el intervalo deseado en hh:mm (es decir, para registrar una lectura cada minuto, teclear 0001) y pulsar la tecla \odot . La lectura actual vuelva a la visualización y el símbolo \downarrow permanece visualizado. El instrumento continúa registrando hasta acumular un máximo de 250 lecturas o hasta que se descarguen datos.

SALIDA DE DATOS

Esta función solamente opera si los símbolos \diamond o \odot están visualizados. Para observar los datos, pulsar \odot una vez, luego las teclas 1 y \downarrow . Se visualiza la primera lectura almacenada. Pulsar \downarrow para visualizar lecturas sucesivas, y cualquier otra tecla para volver a la modalidad de operación normal. Para transmitir datos a un ordenador PC, pulsar \odot una vez, luego la teclas 2. Para descargar los datos a una impresora compatible con Epson pulsar el símbolo \odot seguido por la tecla 4. Los ajustes de la impresora deben ser los siguientes: 9600 baudios, 8 bits de información, sin paridad, 1 bit de detención, ningún control de flujo. También es posible imprimir de esta manera a Hyper Terminal en su ordenador PC.

Asegurarse que el PC/Impresora están listos para recibir información. La opción seleccionada de transmisión será indicada en el display durante la transmisión. Después de la transmisión, la unidad vuelve a la modalidad de operación normal y se detiene cualquier autoregistro.

Para borrar datos almacenados, pulsar la tecla \odot una vez, luego las teclas 3 y \downarrow . Habrá una demora antes de que la unidad acepte la tecla \odot y se visualiza el símbolo \downarrow . Esto evita la posibilidad de un borrado inadvertido. Después, los símbolos \odot y \diamond ya no están visualizados. La unidad vuelve a la modalidad de operación normal. Si después de pulsar la tecla 3 no se desea borrar los datos, debe apagarse el instrumento y volver a encenderlo. Así los datos no se perderán.

PROMEDIO

Pulsar la tecla \bar{x} (cuando se encuentre en el modo MAX/MIN) y el símbolo, \bar{x} junto con la lectura media, aparecerá visualizado. Pulsar \bar{x} para volver al modo MAX/MIN.

VERIFICACIÓN DE FUGAS

Esta función permite la detección de fugas en sistemas a presión. El instrumento dispone de una función para la automatización de las pruebas de fugas en muchas aplicaciones diferentes. Los resultados de las comprobaciones de fugas automáticas se registran pero no se guarden y no se pueden exportar directamente al software Digilog PC a través de Digilink. Cuando introduce los valores de presión (P1, P2, P3), debe introducirlos exactamente con el mismo número de dígitos decimales que el del rango de presión que usa. Sírvase consultar la tabla en la última página.

CONFIGURACIÓN

Pulsar la tecla \bar{x} (mientras no está en la modalidad MAX/MIN) se visualizan los símbolos NE y P1. Introducir el nivel de presión pre-tensada (si no se necesita la función de presión pre-tensada, pulsar la tecla \downarrow) y la visualización presentará los símbolos NE y P2. Teclear la presión de inicio y pulsar la tecla \downarrow , y se visualizan los símbolos NE y \odot . Teclear el tiempo de prueba en minutos y segundos (MM.SS), pulsar la tecla \downarrow , y se visualizarán los símbolos NE y P3. Teclear el cambio de presión permitido y pulsar la tecla \downarrow . El instrumento está listo para el ensayo y P1 aparece en la visualización.

REALIZACIÓN DE UN ENSAYO

Este ensayo solamente funciona si está el símbolo P1. Aplicar presión al sistema hasta que P1 cambie a P2 (presión de ensayo). Si se ha introducido una presión pre-tensada, es necesario presionar el sistema hasta esta presión. Purgar el sistema. La visualización se despeja hasta que ha pasado el tiempo de ensayo. Aparece PASS (PASA) o FAIL (FALLA) en la pantalla y se registra este resultado, con la de referencia, automáticamente. Se puede visualizar esta lectura en pantalla con solo pulsar las teclas \odot y 1, o se la puede transmitir a una impresora compatible Epson con solo pulsar las teclas \odot y 4. No se puede enviar la salida a otro PC al menos que se haga por Hyperterminal. Los registros consecutivos se sobreescriben así que es necesario transmitirlos a una impresora antes de realizar otro ensayo. Después de visualizar PASS/FAIL, la visualización revierte a la presión actual. Es necesario reajustar el instrumento a mano antes de cada ensayo.

Asegurarse que el PC/Impresora están listos para recibir

información. La opción seleccionada de transmisión será indicada en el display durante la transmisión. Después de la transmisión, la unidad vuelve a la modalidad de operación normal y se detiene cualquier autoregistro.

Para borrar datos almacenados, pulsar la tecla \odot una vez, luego las teclas 3 y \downarrow . Habrá una demora antes de que la unidad acepte la tecla \odot y se visualiza el símbolo \downarrow . Esto evita la posibilidad de un borrado inadvertido. Después, los símbolos \odot y \diamond ya no están visualizados. La unidad vuelve a la modalidad de operación normal. Si después de pulsar la tecla 3 no se desea borrar los datos, debe apagarse el instrumento y volver a encenderlo. Así los datos no se perderán.

PROMEDIO

Pulsar la tecla \bar{x} (cuando se encuentre en el modo MAX/MIN) y el símbolo, \bar{x} junto con la lectura media, aparecerá visualizado. Pulsar \bar{x} para volver al modo MAX/MIN.

VERIFICACIÓN DE FUGAS

Esta función permite la detección de fugas en sistemas a presión. El instrumento dispone de una función para la automatización de las pruebas de fugas en muchas aplicaciones diferentes. Los resultados de las comprobaciones de fugas automáticas se registran pero no se guarden y no se pueden exportar directamente al software Digilog PC a través de Digilink. Cuando introduce los valores de presión (P1, P2, P3), debe introducirlos exactamente con el mismo número de dígitos decimales que el del rango de presión que usa. Sírvase consultar la tabla en la última página.

CONFIGURACIÓN

Pulsar la tecla \bar{x} (mientras no está en la modalidad MAX/MIN) se visualizan los símbolos NE y P1. Introducir el nivel de presión pre-tensada (si no se necesita la función de presión pre-tensada, pulsar la tecla \downarrow) y la visualización presentará los símbolos NE y P2. Teclear la presión de inicio y pulsar la tecla \downarrow , y se visualizan los símbolos NE y \odot . Teclear el tiempo de prueba en minutos y segundos (MM.SS), pulsar la tecla \downarrow , y se visualizarán los símbolos NE y P3. Teclear el cambio de presión permitido y pulsar la tecla \downarrow . El instrumento está listo para el ensayo y P1 aparece en la visualización.

REALIZACIÓN DE UN ENSAYO

Este ensayo solamente funciona si está el símbolo P1. Aplicar presión al sistema hasta que P1 cambie a P2 (presión de ensayo). Si se ha introducido una presión pre-tensada, es necesario presionar el sistema hasta esta presión. Purgar el sistema. La visualización se despeja hasta que ha pasado el tiempo de ensayo. Aparece PASS (PASA) o FAIL (FALLA) en la pantalla y se registra este resultado, con la de referencia, automáticamente. Se puede visualizar esta lectura en pantalla con solo pulsar las teclas \odot y 1, o se la puede transmitir a una impresora compatible Epson con solo pulsar las teclas \odot y 4. No se puede enviar la salida a otro PC al menos que se haga por Hyperterminal. Los registros consecutivos se sobreescriben así que es necesario transmitirlos a una impresora antes de realizar otro ensayo. Después de visualizar PASS/FAIL, la visualización revierte a la presión actual. Es necesario reajustar el instrumento a mano antes de cada ensayo.

18

19

18

19