

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Цифровой мультиметр ROBITON MASTER DMM-800



www.robition.ru

## 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполняйте нижеследующие указания, чтобы избежать поражения электрическим током, а также не допустить повреждения мультиметра и измеряемого оборудования:

- Перед измерением осмотрите мультиметр. Не используйте мультиметр с поврежденным корпусом (сколы, трещины), при отсутствии задней крышки или поврежденной изоляцией щупов.
- Осмотрите щупы перед использованием – они не должны иметь разрывов, оголенных участков и повреждений изоляции.
- Не подключайте мультиметр к цепи, напряжение которой превышает максимальное напряжение, предусмотренное мультиметром.
- Убедитесь, что переключатель режимов мультиметра установлен в правильное положение. Не меняйте положение переключателя в процессе измерения. Неверный режим измерения может привести к выходу из строя мультиметра и измеряемого оборудования.
- Будьте осторожны при работе с переменным напряжением выше 25В или постоянным напряжением выше 36В. При указанных значениях напряжения человек получает электрический шок.
- Перед измерением всегда проверяйте правильность установки щупов, режим и диапазон измерений, установленные переключателем.
- Не допускается эксплуатация и хранение мультиметра в условиях повышенной температуры или влажности, в присутствии взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также в условиях сильного магнитного поля. Это может привести к некорректной работе мультиметра.
- Щупы имеют предохранительные ограничители, которые не позволяют пальцам соскользнуть и коснуться участка измеряемой цепи. Всегда держите щупы так, чтобы пальцы оказывались за ограничительными выступами.
- При измерении сопротивлений, диодов или коэффициента усиления транзисторов необходимо отключить питание схемы, в которой находятся данные элементы и разрядить все высоковольтные конденсаторы схемы.
- Замените батарею мультиметра сразу после появления индикации о низком заряде батареи “ $\pm$ ”. При разряженной батарее показания мультиметра могут быть некорректными.
- Прежде, чем снять заднюю крышку мультиметра, отсоедините щупы от измеряемой цепи и от мультиметра, затем отключите мультиметр.
- При ремонте мультиметра используйте только указанные в спецификации элементы или аналогичные им по электрическим характеристикам.
- Не вносите изменений в схему мультиметра.

1

Измерения со значениям выше указанных могут привести к плавке предохранителя. Если при измерениях данные не отображаются, проверьте целостность предохранителя.

### 4.3 Режим “Сопротивление”

- 1) Подключите красный щуп к разьему мультиметра “VΩmA”, а черный щуп к разьему “COM”.
  - 2) Установите переключатель мультиметра в положение “Ω”.
- Если измеряемое сопротивление находится в цепи, то предварительно отключите питание цепи и разрядите все конденсаторы.
- 3) Подсоедините щупы мультиметра к измеряемому участку цепи.
  - 4) На дисплее будет отображено значение сопротивления.

### 4.4 Режим “Тестирование диодов”

- 1) Подключите красный щуп к разьему мультиметра “VΩmA”, а черный щуп к разьему “COM”.
- 2) Установите переключатель мультиметра в положение “▶”.
- 3) Соедините красный щуп с анодом измеряемого диода, а черный щуп с катодом.
- 4) На дисплее будет отображено падение напряжения на диоде в милливольттах. Если вы перепутали анод с катодом, то на дисплее будет отображено “1”.

### 4.5 Режим “Прозвонка соединений”

- 1) Подключите красный щуп к разьему мультиметра “VΩmA”, а черный щуп к разьему “COM”.
- 2) Установите переключатель мультиметра в положение “ $\rightarrow$ ”.
- 3) Подсоедините щупы мультиметра к измеряемому участку цепи. Если разрыва в цепи нет, прозвучит звуковой сигнал.

## 5. ПОДСВЕТКА

В условиях недостаточного освещения вы можете включить подсветку данных на ЖК-дисплее. Для этого нажмите кнопку “ $\star$ ”.

## 6. ПАМЯТЬ ДАННЫХ

Для того, чтобы данные сохранились на дисплее даже тогда, когда вы убираете щупы с тестируемого участка цепи, нажмите кнопку “HOLD”.

## 7. ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель редко нуждается в замене и выходит из строя всегда по причине неверно установленного положения

5

- Мультиметр можно протирать тканью, пропитанной мягким моющим средством. Во избежание коррозии или повреждения корпуса мультиметра, не используйте агрессивные чистящие средства.
- Мультиметр предназначен для измерений только внутри помещений.
- Не забывайте выключать мультиметр, если им не пользуетесь. Извлеките батарею из мультиметра, если им планируете пользоваться им длительное время. Перед установкой батареи проверьте ее на наличие вытекшего электролита – он может повредить схему мультиметра.

## 2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ЖК-дисплей, максимальное значение на дисплее – 1999  
Полярность: автоматическая, отображается “-”  
Индикация перегрузки: отображается “1”  
Подсветка ЖК-дисплея  
Удержание данных  
Условия эксплуатации: 0°C - 40°C, отн. влажность <80%  
Условия хранения: -10°C - 50°C, отн. влажность <85%  
Питание: батарея 9В «Крона»  
Индикация низкого уровня заряда батареи: “ $\pm$ ”  
Размеры: 145мм x 85мм x 30мм  
Вес нетто: 180г (с батареей)  
Режимы измерения: “постоянное напряжение”, “переменное напряжение”, “постоянный ток”, “сопротивление”, “тестирование диодов”, “прозвонка соединений”.

## 3. ПРЕДЕЛЫ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Примечания:

- Заявленная точность измерений гарантируется в течение 1 года при температуре 23°C ± 5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

- Используемые сокращения: “DC” – постоянное напряжение, “AC” – переменное напряжение.

### 3.1 Постоянное напряжение

Положение переключателя	Разрешающая способность	Точность измерения
200mV	100мкВ	± 0,5%
2V	1мВ	± 0,5%
20V	10мВ	± 0,5%
200V	100мВ	± 0,5%
500V	1В	± 0,5%

2

переключателя или превышения времени измерения, установленного в данной инструкции.

Батарею необходимо заменить, если на дисплее мультиметра появился значок “ $\pm$ ”.

Для замены батареи и предохранителя открутите 2 винта с обратной стороны мультиметра. Соблюдайте полярность при замене батареи и точные параметры предохранителя!

6

## Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО “Источник Баттарис” по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robition.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данный гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

Защита от перегрузки: 220В AC для диапазона “200m” и 750В AC (1000В DC) для всех остальных диапазонов.

Входящее сопротивление: 10Мом для всех диапазонов

### 3.2 Переменное напряжение

Положение переключателя	Разрешающая способность	Точность измерения
200V	100мВ	± 1,2%
600V	1В	± 1,2%

Способ измерения: среднее значение напряжения, откалиброванное по среднеквадратичному значению синусоиды.

Допустимая частота напряжения: 40 – 200 Гц

Защита от перегрузки: 1000В DC или 750В AC для всех диапазонов.

Входящее сопротивление: 10Мом для всех диапазонов.

### 3.3 Постоянный ток

Положение переключателя	Разрешающая способность	Точность измерения
20μA	10нА	± 1,5%
200μA	100нА	± 1,5%
2mA	1мкА	± 1,5%
20mA	10мкА	± 1,5%
200mA	100мкА	± 1,5%
10A	1мА	± 2,0%

Защита от перегрузки: Предохранитель на 200mA 250В для всех диапазонов, кроме “10A”.

В режиме “10A” нет защиты от перегрузки.

### 3.4 Прозвонка соединений

Положение переключателя	Описание
$\rightarrow$ )	Если разрыва в цепи нет, прозвучит звуковой сигнал.

Защита от перегрузки: максимум 220В AC в течение 15с.

### 3.4 Сопротивление

Положение переключателя	Разрешающая способность	Точность измерения
200Ω	0,1Ом	± 0,8%
2kΩ	1Ом	± 0,8%

3

Положение переключателя	Разрешающая способность	Точность измерения
20kΩ	10Ом	± 0,8%
200kΩ	100Ом	± 0,8%
2MΩ	1кОм	± 1,0%

Максимальное напряжение измеряемой цепи: 3,2В

Защита от перегрузки: максимум 220В AC в течение 15 секунд

В диапазоне “200Ω” закоротите щупы, чтобы проверить сопротивление щупов, и затем отнимите полученный результат от результата реального измерения.

## 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

### 4.1 Режим “Постоянное напряжение”, “Переменное напряжение”

- 1) Подключите красный щуп к разьему мультиметра “VΩmA”, а черный щуп к разьему “COM”.
  - 2) Установите переключатель мультиметра в положение “V=” для постоянного напряжения или в положение “V~” для переменного напряжения.
- Если значение измеряемого напряжения неизвестно, переведите переключатель мультиметра в положение с максимальным значением.
- 3) Подсоедините щупы мультиметра к измеряемому участку цепи.
  - 4) Включите измеряемую цепь, на дисплее мультиметра будет отображено измеренное напряжение.
  - 5) Не проводите измерений напряжения со значением выше 600В! Это может привести к выходу прибора из строя.

### 4.2 Режим “Постоянный ток”

- 1) Для диапазонов до “200mA”: Подключите красный щуп к разьему мультиметра “VΩmA”, а черный щуп к разьему “COM”. Для диапазона “10A”: Подключите красный щуп к разьему мультиметра “10A”, а черный щуп к разьему “COM”.
- 2) Установите переключатель мультиметра в положение “A=”. Если значение измеряемого тока неизвестно, переведите переключатель мультиметра в положение с максимальным значением.
- 3) Подключите щупы мультиметра в разрыв измеряемой цепи.
- 4) На дисплее будет отображено значение тока.
- 5) Режим “10A” предназначен для кратковременных измерений (не более 15сек) с паузами между измерениями.
- 6) Максимально допустимые значения измеряемого тока - 200mA/10A.

4

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция по эксплуатации
- Комплект щупов
- Батарея 9В типа “Крона”

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.