



# ASSEMBLY INSTRUCTION






## speakON System | NL4FC / NL8FC NL2MP / NL4MP / NL8MPR

### Kabelstecker | Cable Connector

#### Kabelvorbereitung Cable Preparation

NL4FC


NL8FC

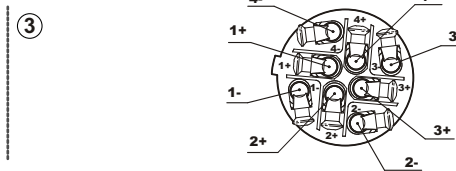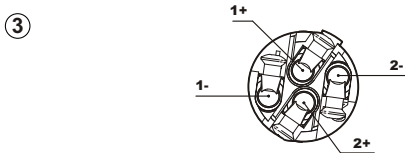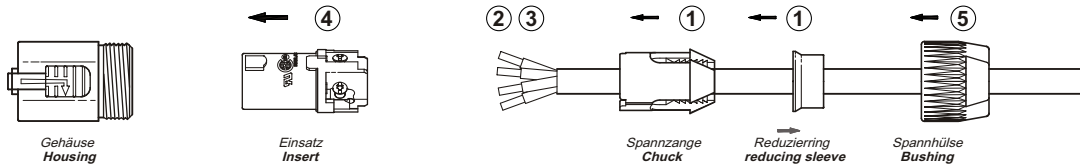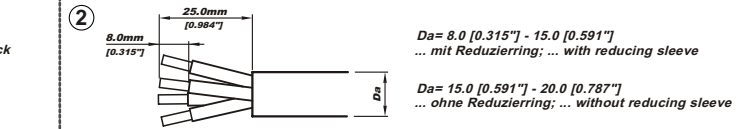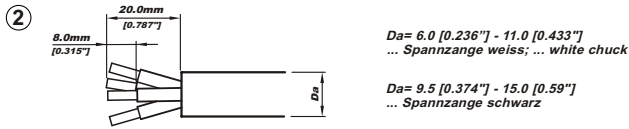


- Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).  
Put bushing and chuck onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.  
Prepare cable as shown above.
- Drahte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.  
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device by means screw driver (Pozidrive®).
- Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsrippen und Führungsnut beachten!).  
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19mm (NL8FC: SW 27mm) fest anschrauben.  
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4".

#### Bedienung Handling

##### Einsteck-Vorgang Engagement

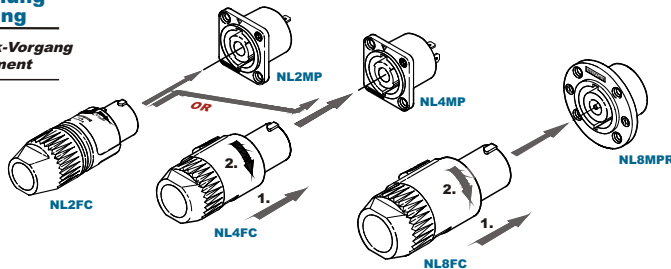

##### Aussteck-Vorgang Separation

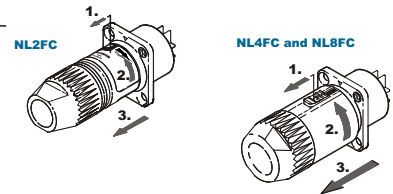

Not for use as mains (A.C.) connectors!




### Gehäusestecker | Receptacle

#### Verdrahtung Wiring

NL2MP

NL4MP

NL8MPR

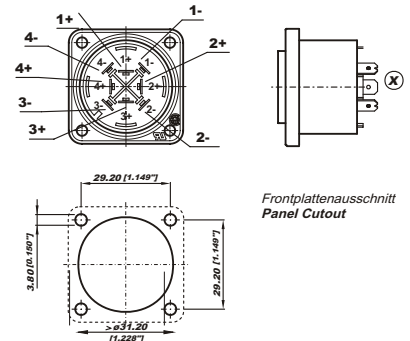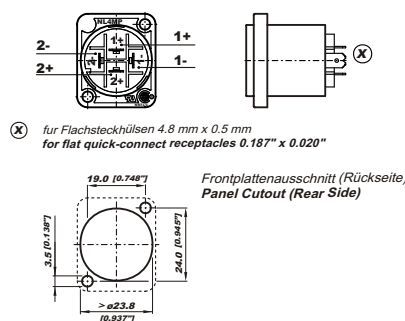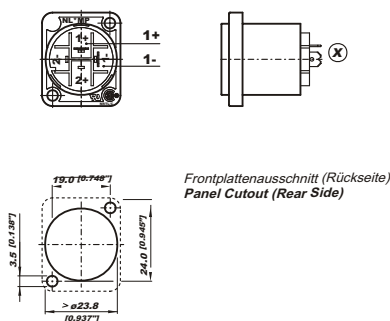

NEUTRIK AG	LI	T: +423 / 237 24 24	F: +423 / 232 53 93	NEUTRIK France	FR	T: +33 1 / 4131 6750	F: +33 1 / 4131 0511
NEUTRIK USA Inc.	USA	T: +1 704 / 972 3050	F: +1 704 / 438 9202	NEUTRIK Tokyo Ltd.	JP	T: +81 3 / 3663 4733	F: +81 3 / 3663 4796
NEUTRIK (UK) Ltd.	UK	T: +44 1983 / 811 441	F: +44 1983 / 811 439	NEUTRIK Hong Kong Ltd.	HK	T: +852 / 2687 6055	F: +852 / 2687 6052
NEUTRIK Vertriebs GmbH	DE/NL/AT/DK	T: +49 8131 / 280 890	F: +49 8131 / 280 830	NEUTRIK India Pvt. Ltd.	IND	T: +91 / 982 05 43 424	F: +91 / 22 26163 540

Draft. Nr.: BDA 072 / 3102M0711 | Update: 13.11.2013 | Data subject to change without prior notice. ©2013 NEUTRIK®. ALL RIGHTS RESERVED. NEUTRIK®, speakON® are registered trademark.